

HMD マルチロガー Jr  
HM1616Ax/Sx/Txシリーズ

取扱い説明書

(ロガー Ver3.x~Ver6.x 対応)  
(パソコンソフト Ver9.0~ 対応)

2019年11月15日

お問い合わせ

HM1616Ax/Sx/Tx取説

データロガー/アダプ/センサー/ソフト/計測システム/試験機/他

**HMD**

株式会社 **濱田電機**

TEL (042) 473-4041

FAX (042) 472-0089

Home Page <http://www.hmd-dk.jp>

営業所/〒203-0013 東京都東久留米市新川町2-4-5 メモリーマンション1F

性能	4
パネル説明	4
表示異常で通信不能になった場合の処置方法	6
INPUT接続コネクタ	8
DIGITAL接続コネクタ	9
HM1616Sx/Txのパネル操作説明	11
本装置の使用法の概要	13
<初めての使用>	13
<マルチロガーJrのみで計測>	13
<マルチロガーJrとパソコンを接続しての計測>	13
<マルチロガーJrの計測データの取り込み>	13
マルチロガーJr HM1616Ax/Sx/Txの操作説明	14
<設置と装置の動作確認の操作手順>	14
<計測開始及び計測中の操作手順>	14
<計測終了の操作手順>	14
<計測中のトラブルに対する操作手順>	14
<装置の取り外しの操作手順>	15
<装置を持ち帰ってからの計測データ取り込み操作手順>	15
<取り込んだ測定(試験)データの変換手順>	16
<xxxx試験の解析出力のシート、デモ解除番号の設定>	16
<設定情報ファイル、計測データファイル(MAX)の変更操作>	17
<パソコンからロガー設定情報ファイル等(係数修正)の変更操作>	17
■ ロガーのMeas/Sfile設定操作	18
接続センサー、サンプリング、係数等を変更する方法	19
■ 設定情報ファイルを直接修正する方法	19
■ 設定情報ファイルをJrHM1616画面から、確認しながら修正する方法	21
■ ロガー及びPC画面CH/DG数値表示の小数点以下の桁数設定方法	22
■ 設定情報ファイルを直接修正して、センサー情報(CH/DG)を変更する方法	22
■ CH1~CH8のセンサー係数の算出方法	22
■ DG1~DG6のセンサー係数の算出方法	22
パソコンソフト JrHM1616の操作及び画面説明	23
<JrHM1616 メインメニュー画面までの操作>	23
<メインメニュー画面>	23
<各種設定&表示画面>	25
■ ゲイン(チャンネル間ウエイト)の設定方法	
■ 外部信号(スタート/ストップ)の設定方法	
■ 設定情報(ON)時の各種設定の変更方法	
■ ロガーの情報のファイルへの取り込み方法	
■ ロガー内に設定された各種設定内容のエラー時に示されます	
■ 積算平均回数設定及び変更方法	
<①の計測前の操作>	26
■ サンプリング・レート(時間)の設定及び変更方法	
■ タイム(ストップ)の設定及び変更方法	
■ サンプル数(ストップ)の設定及び変更方法	
■ 任意センサー(ストップ)の設定及び変更方法	
■ データ幅サンプリング(任意センサー変化)の設定及び変更方法	
■ サンプリングモード(時間情報有り/無し)の設定方法	
■ パネルスイッチ(START)の設定及び変更方法	
■ 計測中の1サンプリングキー入力の設定及び変更方法	27
■ アナログチャンネルの可能/不可の設定方法	
■ デジタルチャンネルの可能/不可の設定方法	
■ アナログチャンネルのアンプゲイン(PGA)の設定方法	
■ デジタルチャンネルの倍率(ATT)の設定方法	
■ 初期値演算(Nu11演算)の有り/無しの設定方法	
■ 初期値データ(Nu11データ)取り込み方法	
■ スタート時の自動初期値データ(Nu11データ)取り込み方法	
■ スタート時のDG初期値(ゼロにする/しない)方法	

<①、②の計測前／中の操作>	28
■ リアルタイム表示（アナログデータの数値表示）の使用方法	28
■ リアルタイム表示（デジタルデータの数値表示）の使用方法	28
■ リアルタイム表示（アナログ、デジタルデータの数値表示）の使用方法	28
<②の計測中の操作>	29
■ リアルタイムチャート（波形）の使用方法	29
<①、②、③の計測前／中／後の操作>	30
■ リアルタイムX-Y図の使用方法	30
■ Y1～Y5、X軸の計算式、最大／最小スケール及び自動設定、X軸モードの使用方法	30
■ ファイルデータ（保存ファイル）の読み込みの方法	30
■ ロガー接続時のサンプリングレート変更の方法	30
■ 測定開始／終了／終了条件の使用方法	31
■ 数値表示（サンプルデータの最大値及び最小値）の使用方法	31
■ X-Y軸の入れ替え方法	32
<②、③の計測（試験）中／後の操作>	33
■ 計測（試験）中、ロガーからのデータ読み取りの使用方法	33
■ 計測（試験）後、ロガーからのデータ読み取りの使用方法	33
■ エクセル型式変換の使用方法	34
<使用上の注意点>	35
<故障の回復操作方法>	35
<ワンポイント>	36
HMD 土質試験統合画面の説明	39
変換及び解析の操作手順は以下の順序で行います	40
<HMD1616ファイル変換ソフト（H1104試験、HM1616データ整理を除く）の操作>	40
<HMD1616ファイル変換ソフト（H1104試験）の操作>	41
CDからのインストール、HPからのアップデートの説明	42
<WIN-Xpでのインストール>	43
<WIN-XpでのUSB To Serial ドライバーのインストール>	44
<WIN-Xpでのアップデート>	45
<WIN-98/2000でのインストール>	46
<WIN-2000でのUSB To Serial ドライバーのインストール>	47
<WIN-98でのUSB To Serial ドライバーのインストール>	48
<WIN-98/2000でのアップデート>	49
納品、貸出明細書（製造番号、仕様、付属品等のリスト、接続図）	続

マルチロガー Jr は、コンパクトで低消費電力タイプの低価格な計測装置です。  
 対象は、電圧は基より、電流、抵抗、ひずみゲージ、ひずみゲージ式センサー、リニアゲージ、  
 カウント計測等多岐に渡り、HMDの特徴が多く取り入れられております。  
 各種の設定情報及び計測データは、停電保護メモリーに記録されておりパソコン無しの状態でも  
 計測が可能です。更にパソコンに接続すれば、各種のモニタが出来ます。

HM1616Sx/Txは、最大32個の計測データ（メモリー分割）、16個の設定情報が  
 メモリーに保存出来る様になりました。—CFでは、コンパクトフラッシュカードが使用でき、  
 計測データ及び設定情報が、更に多く保存及び使用出来ます。

HM1616TxDA2は、2CHのDA出力、2個のIO出力付き。

HM1616Sx/TxDAは、最大8CHのDA出力、8個のPIO、1個のOSC出力付き。

**1ヶ月以上電源OFFの状態にしますと、内部の時計、設定情報、計測データが破損致しますので、  
 1ヶ月に8時間以上の電源ONを行って下さい。**

**\*\*\*\*\* 性能 \*\*\*\*\***

電源電圧	: DC10~16V (最大電流1000mA)
	付属のACアダプタ (12V 1A) が使用出来ます。
入力範囲	: ±5mV~±5V (PGA切り替え) 入力抵抗は、10MΩ以上
チャンネル数	: 電圧入力8チャンネル、カウント入力6チャンネル (HM1616xD)
	D=尾崎製作所に対応、DM=ミットヨ/小野測器に対応
ブリッジ電圧	: DC2V (標準仕様) 最大出力電流は、約200mA
DA出力	: 最大8CH: ±5V (HS1616xDA) 2CH: ±2.5~10V (HS1616TAx)
消費電力	: 3W~12W
	<HM1616A/S/T > . . . . . 0.13A
	<HM1616S/TDx > . . . . . 0.38A
	<HM1616S/TDMx > . . . . . 0.18A
	<HM1616TDMx DA2 > . . . . . 0.23A
	<HM1616TDMx DAO > . . . . . 0.60A
	バックライト . . . . . +0.02A
	—CF (カード読み出し/書き込み時) . . . . . +0.03A
	<1個当たりのセンサー電流消費量>
	尾崎製作所の変位計 . . . . . +0.02A
	ミットヨの変位計 . . . . . +0.04A
	小野測器の変位計 . . . . . +0.065A
	120Ωひずみゲージ式センサー . . . . . +0.04A
	350Ωひずみゲージ式センサー . . . . . +0.015A
寸法、重さ	: 幅190、奥行220、高さ93mm、約1.5kg
温度、湿度	: 0~40℃、85%RH以下

**\*\*\*\*\* パネル説明 \*\*\*\*\***



- ① **電源スイッチ&表示**  
 電源ON/OFFスイッチ及び表示器です。
- ② **DC12V接続コネクタ**  
 DC12V入力端子で、付属のACアダプタを接続します。
- ③ **RS-232C接続コネクタ**  
 パソコン接続用RS-232Cコネクタで、付属のケーブルを接続します。

④ **INPUT接続コネクタ**

CH 1～8のセンサー接続及び電圧入力コネクタで、付属のケーブルを接続します。  
ワニグチクリップ（コモン（0V））は、誘導ノイズ等を低減する場合に接続します。

⑤ **DIGITAL接続コネクタ(HM1616AD/ADM/SD/SDM/TD/TDM)**

DG 1～6のリニアゲージ及びカウント入力コネクタで付属のケーブルを接続します。  
HM1616xD : (+12V)と記され、尾崎製作所（ピーコック）の製品が接続出来ます。

HM1616xDM : 無印又は(+5V)と記され、ミツトヨ及び小野測器の製品が接続出来ます。但し、両者では接続コネクタが異なります。

⑥ **スタート/ストップスイッチ&表示**

各種設定で”HM1616（パネルスイッチ）禁止（OFF）”の時に、計測開始又は中止する事が出来ます。表示は計測中を示します。

計測開始で、押しても表示が点灯しない場合は、3秒以上押した後再度押します。  
計測中止は、2秒以上押し続けます。尚、以下の操作との区別を行って下さい。  
パネルスイッチが使用可能な状態で”キー入力（OFF）”以外では、計測中に押しますとサンプリングします。

更に、下記”FUNC.”ボタンとの組み合わせで、3秒以上押すことで決定操作としての機能も持ちます。

⑦ **CF動作表示(HM1616Sx/Tx-CF)**

CF（コンパクトフラッシュ）カードの読み出し又は書き込み中を表示します。

⑧ **CONTROL接続コネクタ**

外部スタート/ストップ信号の入力、制御用スタート信号の出力が出来ます。

OPで接続出来る制御ユニットが用意されております。尚、ユーザにてご使用する場合は、間違えますと大きな故障につながりますので十分ご注意ください。

接続コネクタ：ヒロセHR10A-7P-6P

番号及び信号：①-IN/START(0Vで開始)、②-IN/STOP(0Vで停止)、

③-OUT/START(開始で5V)、④-0V

⑤、⑥は何も接続しない。IN及びOUTは、TTLレベル(5V以下)

⑨ **LCD表示**

16桁x2行で、時刻/経過時間/サンプル数/供給電源/計測No/設定情報No及び設定された(EI)全てのCH/DGのセンサー値でのリアルタイムモニター表示をします。Ver5.1以降のセンサー値は、設定情報の小数点以下桁数により表示されます。

電源ON時に約2秒間、ロガーバージョン表示します。

更に、下記”FUNC.”ボタンの操作で各モードで使用します。

⑩ **FUNC. ボタン**

上段の表示内容を時刻/経過時間/サンプル数/供給電源/計測No/設定情報Noと切り替え出来ます。

更に、3秒以上押すことで以下の各モードに移行出来ます。同様に、それぞれのモードからの抜け出しも出来ます。

”時刻”>>CFモード ”供給電源”>>Nullデータ取得モード

”その他”>>最大計測データ数（メモリー分割）及び設定情報No設定モード

⑪ **CH/DGボタン**

下段に表示されているCH/DGのリアルタイムモニター表示をチャンネルインクリメントします。CH1>CH2>... DG1>DG2...

⑫ **B. L. ボタン**

表示器のバックライトを点灯します。押している間点灯して、約20mAの電流が消費します。

⑬ **CFカード(HM1616Sx/Tx-CF)**

CF（コンパクトフラッシュ）カードの挿入及び取り出し口です。

64M/128M（コンパクトフラッシュ）カードが使用出来ます。

#### ⑭ PC1616DA接続コネクタ(OP)

パソコン計測ソフトPC1616DAを使用時の制御用スタート信号出力が出来ます。A画面～D画面に対して、独立に制御出力(OUT/測定中)されます。OPで接続出来る制御ユニットが用意されております。

⑧ CONTROL接続コネクタと、間違わないようにして下さい。

OUT4制御を使用している場合は、Jr及び制御装置の誤動作になります。

接続コネクタ：ヒロセHR10A-7P-6P

番号及び信号：①-なし、②-OUT4(開始で5V)、③-OUT1(開始で5V)、④-0V

⑤-OUT2(開始で5V)、⑥-OUT3(開始で5V)です。出力電圧は、TTLレベル(5V以下)

#### ⑮ HM1616TA接続コネクタ(HM1616TAx)(OP)

内蔵DA付きを使用時のDA1～2、OUT1～2信号出力が出来ます。

OPで接続出来る制御ユニットが用意されております。

⑧ CONTROL接続コネクタと、間違わないようにして下さい。

接続コネクタ：ヒロセHR10A-7P-6P

番号及び信号：①-DA1、②-DA2、③-DA-COM(0V)、④-OUT1、⑤-OUT2、

⑥-OUT-COM(0V)です。OUT出力電圧は、5Vです。


JrHM1616TxDA2のVer6.0e以降では、“各種設定の外部信号(スタート/ストップ)”ON”時、“START”中の電源OFF後のONでは、電源OFF前のDA1～2及びOUT1～2の出力状態に戻ります。

尚、“STOP”中の電源OFF後のONで、DA1～2及びOUT1～2の情報はクリアされ出力されません。

#### ● 内部DIPSWの設定内容


CPUユニット： DIPSW(S2)

- 1番：入力モード (OFF:8ch)
- 2番：入力モード (ON:±5V)
- 3番：入力モード (ON:PGA1/10/100/1000)
- 4番：LCDモード (ON:有り) フロントパネル
- 5番：CFモード (ON:有り)
- 6番：内蔵DA (ON:有り(HS1616TAx))
- 7番：モード (OFF:)
- 8番：転送速度 (ON:38400BPS)

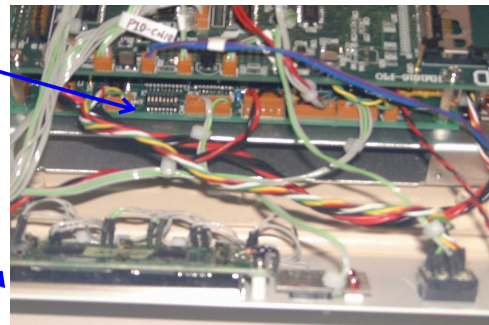

#### ● 表示異常で通信不能になった場合の処置方法


1. 裏蓋を外して右図の様にします。CFカード付きは、ネジを外しHM1616-PIOユニットを左側のコネクタ部分を上にあげ外します。
2. 矢印のCPUユニットジャンパーソケットを5分間外し元に戻します。
3. 外したユニットを元に戻し、裏蓋を止めます。この時、閉めすぎないようにします。
4. パソコンと接続して通常のように起動させ、“バージョン表示”があればOKです。全ての項目をキャンセルしてメニュー画面を開き、次の処理を行います。
  - 4-1. “メジャー設定”を行います。(通常MAX32) P18参照
  - 4-2. “設定情報ファイル”の設定を行います。設定に先立ち、“削除”が正常に行われるまで、“削除”操作を行います。P18参照
  - 4-3. “各種設定&表示”で“時刻/西暦設定”を行います。P25参照
5. パソコンソフトを閉じ、確認の為、通常のように再度起動させて見ます。

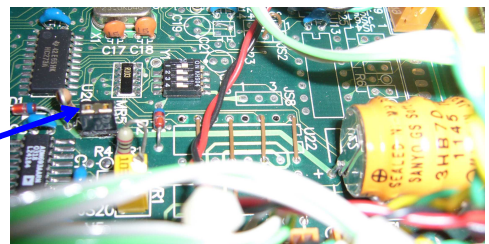

● オプション

**\* HM1616OP-AC AC制御ユニット(OP)**

制御用スタート信号の出力を利用して、AC電源のON/OFFを行います。  
標準では、AC100V 2A~10Aのユニットが用意されております。下図参照  
<使用方法>

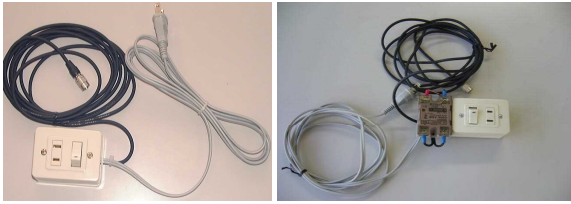

AC制御ユニットのスイッチONでは、ロガーの制御に関係なく、ACが供給されます。通常はOFFにしてから、ロガーのスタート/ストップで、ON/OFFさせます。尚、計測が全て終了した時は、安全のため接続している試験機等の電源をOFFにしておきます。

**\* HM1616OP-DC DC制御ケーブル(OP)**

制御用スタート信号の出力を利用して、試験機の制御を行います。

接続コネクタ：ヒロセHR10A-7P-6P

番号及び信号：④-OUT/START、⑤-0V TTLレベル(5V以下)

**\* HM1616OP-**

**\*\*\*\*\* INPUT接続コネクタ \*\*\*\*\***


CH1～CH8のセンサー入力信号コネクタの配置図です。  
コネクタ型名：DDK 57-40360（本体側）

ピン番号	信号名	フルスケール電圧	備考
1	CH1 P+	DC +1.0V	+ブリッジ電圧 S- -ブリッジ電圧 S+ コモン(0V)
2	S-	5～5000mV	
3	P-	DC -1.0V	
4	S+	S+とS-間	
5	シールド		
6	CH3 P+	DC +1.0V	
7	S-	5～5000mV	
8	P-	DC -1.0V	
9	S+	S+とS-間	
10	シールド		
11	CH5 P+	DC +1.0V	
12	S-	5～5000mV	
13	P-	DC -1.0V	
14	S+	S+とS-間	
15	CH7 P+	DC +1.0V	
16	S-	5～5000mV	
17	P-	DC -1.0V	
18	S+	S+とS-間	
19	CH2 P+	DC +1.0V	
20	S-	5～5000mV	
21	P-	DC -1.0V	
22	S+	S+とS-間	
23	シールド		
24	CH4 P+	DC +1.0V	
25	S-	5～5000mV	
26	P-	DC -1.0V	
27	S+	S+とS-間	
28	シールド		
29	CH6 P+	DC +1.0V	
30	S-	5～5000mV	
31	P-	DC -1.0V	
32	S+	S+とS-間	
33	CH8 P+	DC +1.0V	
34	S-	5～5000mV	
35	P-	DC -1.0V	
36	S+	S+とS-間	

ワニグチクリップ（コモン（0V））は、誘導ノイズ等を低減する場合に接続します。

各チャンネルの、”CH1～CH8”センサー入力信号コネクタの配置図です。

コネクタ型名：多治見 PRC03-12A10-7M（10.5）オス（本体側）又は  
多治見 PRC03-32A10-7F（10.5）メス（本体側）

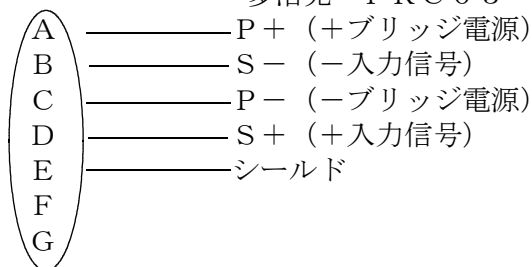

電圧測定は、Dピンに+信号を、BとEピンを接続して-信号(0V)に繋がります。




**\*\*\*\*\* DIGITAL接続コネクタ \*\*\*\*\***

DG 1～DG 8のセンサー入力信号コネクタの配置図です。  
コネクタ型名：DDK 57-40240（本体側）


ピン番号	信号名	フルスケール	備考
1	DG 1 0	DC 0V	尾崎製作所、小野測器、ミットヨにより仕様が異なる。下図を参照
2	Ap	A相 入力信号	
3	P+	DC +電源	
4	Bp	B相 入力信号	
5	DG 3 0	DC 0V	
6	Ap	A相 入力信号	
7	P+	DC +電源	
8	Bp	B相 入力信号	
9	DG 5 0	DC 0V	
10	Ap	A相 入力信号	
11	P+	DC +電源	
12	Bp	B相 入力信号	
13	DG 2 0	DC 0V	
14	Ap	A相 入力信号	
15	P+	DC +電源	
16	Bp	B相 入力信号	
17	DG 4 0	DC 0V	
18	Ap	A相 入力信号	
19	P+	DC +電源	
20	Bp	B相 入力信号	
21	DG 6 0	DC 0V	
22	Ap	A相 入力信号	
23	P+	DC +電源	
24	Bp	B相 入力信号	

各チャンネルの、” DG 1～DG 6” センサー入力信号コネクタの型名及び配置図です。


<HM1616xD>尾崎製作所 DSシリーズ対応 型名：多治見 R03-JB8Fメス（本体側）

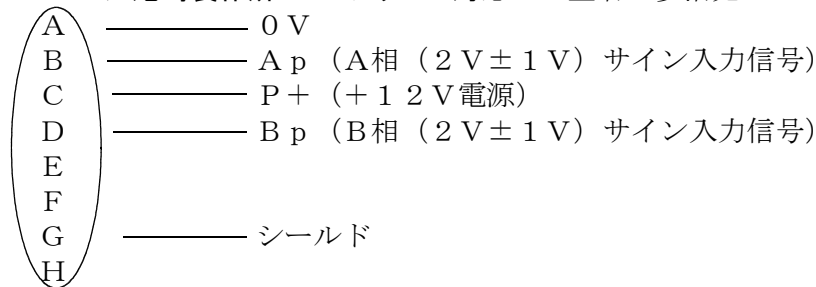

<HM1616xDM>小野測器 GSシリーズ対応 型名：多治見 R03-JB6Fメス（本体側）

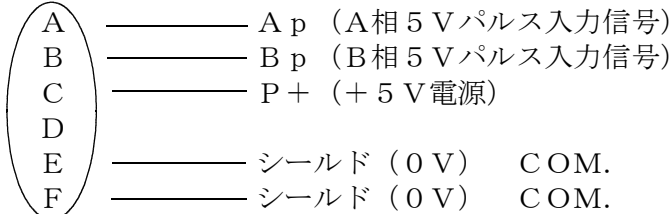

<HM1616xDM>ミットヨ LGシリーズ対応 型名：ヒロセ RM12BJB-6Sメス（本体側）

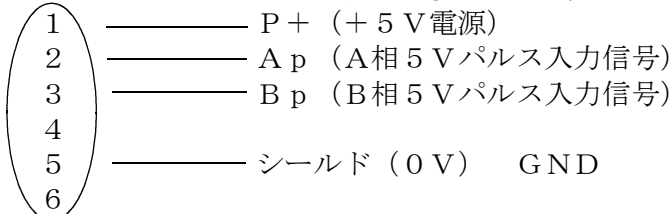

\*\*\*\*\* OSC、8CH DA接続コネクタ \*\*\*\*\*

1チャンネルの波形出力及びサーボ機能、8チャンネルのDA出力付き増設ユニット (HS9439) の入出力コネクタです。  
この、”CNDA” DA出力コネクタの配置図です。

コネクタ型名 : DDK 57-40360 (本体側)

ピン番号	信号名	フルスケール電圧	備考
1	DA1出力 +	±3V又は±5V	ch1 DA出力
2	DA2出力 +	±3V又は±5V	ch2 DA出力
3	DA3出力 +	±3V又は±5V	ch3 DA出力
4	DA4出力 +	±3V又は±5V	ch4 DA出力
5	DA5出力 +	±3V	サーボの入力2設定に使用
6	DA6出力 +	±3V	OSCのオフセット設定に使用
7	DA7出力 +	±3V	
8	DA8出力 +	±3V	OSCの周波数設定に使用
9	OSC出力 +	±3V又は±5V	
10	サーボ出力 +	±3V又は±5V	ATT1、ATT2、入力2
11	Aポート1	TTL	通常出力 (入力設定可能)
12	Aポート2	TTL	通常出力
13	Aポート3	TTL	通常出力
14	Aポート4	TTL	通常出力
15	Aポート5	TTL	通常出力
16	Aポート6	TTL	通常出力又は、サーボ入力2使用
17	Aポート7	TTL	通常出力又は、サーボ入力2使用
18	Aポート8	TTL	通常出力又は、サーボ入力2使用
19	DA1出力 -		DA1 GND
20	DA2出力 -		DA2 GND
21	DA3出力 -		DA3 GND
22	DA4出力 -		DA4 GND
23	DA5出力 -		DA5 GND
24	DA6出力 -		DA6 GND
25	DA7出力 -		DA7 GND
26	DA8出力 -		DA8 GND
27	OSCサーボ 0		OSC、サーボ GND
28	ポート 0		ポート GND
29	Bポート1	TTL	通常入力 (出力設定可能)
30	Bポート2	TTL	通常入力
31	Bポート3	TTL	通常入力
32	Bポート4	TTL	通常入力
33	Bポート5	TTL	通常入力
34	Bポート6	TTL	通常入力
35	Bポート7	TTL	通常入力
36	Bポート8	TTL	通常入力又は、OSC終了に使用

● HM1616Sx/Txのパネル操作説明

 
<電源ON時のバージョン表示>

計測中でない場合で、電源ON時の数秒間右の表示が現れます。



<時刻表示>

この場合、 を3秒以上押すと以下のCFモードに変わります。但し、CFが挿入されている時で、計測中でない時のみです。



<ファイル選択>

を押すとDIRが+1又は-1され、ファイル名が示されます。



を押すとDIRが+10又は-10され、ファイル名が示されます。



を3秒以上押すとDIRが+又は-方向に変更されます。

 
<設定情報ファイル(拡張子HMD)の読み込み>

示されたファイル名で、 を3秒以上押すと、ロガーの設定が変更されます。




<計測ファイルの保存>

を3秒以上押すと、ロガーの現在の計測データが、現在時刻をファイル名として保存されます。設定情報ファイルも合わせて保存されます。例 ”01312359.BIN” と ”01312359.HMD”




<ファイルの削除>

 示されたファイル名で、 を3秒以上押すと、ファイルが削除されます。




<CFのフォーマット>

 を3秒以上押すと、CFカードのフォーマットがされます。



<CFモードの抜け出し>

 
を3秒以上押すと、CFモードから抜け出せます。



<DC電源の表示>

現在のDC供給電源の電圧が、表示されます。

 を3秒以上押すとNullデータ取得モードに変わります。但し、計測中は使用できません。



<Nullデータ(初期値)取得モード>

を3秒以上押すと、その時のNullデータ取得が行われます。デジタルチャンネルは、カウントクリアされます。



<Nullデータ取得モードの抜け出し>


を3秒以上押すと、Nullデータ取得モードから抜け出せます。

### <経過時間の表示>

 経過時間が、日 時間：分：秒 で表示されます。



を3秒以上押しとMea/Setモードに変わります。  
但し、計測中は使用できません。




### <サンプル数の表示>

サンプル数が、表示されます。



 を3秒以上押しとMea/Setモードに変わります。  
但し、計測中は使用できません。




### <Measure(計測データ)数の表示>

現在のMea\_\_Now及び設定されているMaxが、表示されます。



 を3秒以上押しとMea/Setモードに変わります。  
但し、計測中は使用できません。




### <Set(設定情報)番号の表示>

現在のSet\_\_Now及びファイル名が、表示されます。



 を3秒以上押しとMea/Setモードに変わります。  
但し、計測中は使用できません。




### <Mea(メモリー分割)モード>



を押すとSelectが” 1 >> 2 >> 4 . . >> 3 2 ”  
と変わります。



 を3秒以上押しとMaxがSelectで示された数値に設定  
されます。




### <Set(設定情報)モード>



を押すとSelが、” 0 1 >> 0 2 . >> 1 6 >> 0 0 ”  
と変わり、ロガーに読み込まれている設定情報ファイル名  
が示されます。



 を3秒以上押しとSelで示されたファイルでロガーの設定が行  
われます。



### <Mea/Setモードの切り替え及び抜け出し>



を押すとMea/Setモード切り替わります。  
また、3秒以上押しと、Mea/Setモードモードから  
抜け出せます。



### <計測の開始>



を押して、設定情報 (Now=s)、Mea\_\_Now=mm  
、Max XXを確認し、必要ならば、変更します。

 
 


を3秒以上押し離し、再度押します。表示が点灯して、計測開始  
されます。

Now=00は、パソコンから設定又は変更した状態を示す。

この場合は、設定情報ファイル名は示されません。

Now=17は、CFカードから読み込み設定した状態を示す。





### <計測の停止>



を3秒以上押しと、表示が消灯して、計測停止されます。

サンプル数が、10を越える場合のみ、Mea\_\_Nowを+1  
及びCFが可能な場合、計測データ及び設定情報が、開始時刻を  
ファイル名として保存されます。

  例01月31日23分59秒開始 ”01312359.BIN” と ”01312359.HMD”




**\*\*\*\*\* 本装置の使用法の概要 \*\*\*\*\***

HMDマルチロガー Jr は、単体で使用することは基より、パソコンに接続して各種のモニターを行いながら計測出来ます。計測データは、停電保護メモリーに、最大32個（HS1616Sx/Tx）の計測データとして記録されており重複するまでにパソコンに転送すれば良いです。

**1ヶ月以上電源OFFの状態にしますと、内部の時計、設定情報、計測データが破損致しますので、1ヶ月に8時間以上の電源ONを行って下さい。**

**<初めての使用>**

1. パソコンに” **CDからのインストール、HPからのアップデートの説明**” に従いインストール作業を行います。
2. CDのマルチロガー Jr の製造ナンバーフォルダをハードディスクにコピーする。これは、バックアップ用設定情報等で、修正等で Jr に再度送る場合に使用する。HS1616Ax では、設定情報読み込みで使用。
3. 計測データ保存用のフォルダを作成しておきます。ハードディスクの”マイドキュメント”等に” Jr HM1616 計測データ” フォルダを作成し、必要に応じて更に追加する。
4. HMD解析ソフトを使用する場合は、” **xxxx試験の解析出力のシート、デモ解除番号の設定**” を参照して、” (株) 濱田電機 H x x x x 試験データ” 等のデモファイルを読み込みシート画面でCDに貼り付けられている” **デモ解除番号**” の入力を行います。これを必要な解析ソフト全てについて、個別の” **デモ解除番号**” を入力します。

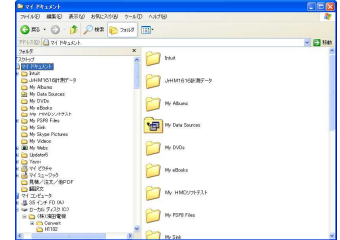

**<マルチロガー Jr のみで計測>**

1. 計測に先立って、” **Jr HM1616画面のすべての説明**” に従い、ロガーに計測に対応した設定情報ファイルを読み込ませる又は設定していなければなりません。上記処理を行う場合は、” **使用上の注意**” を参照して、ロガーに対する設定を確実にしなければなりません。尚、以前に設定して変更していない場合は不要です。
2. ” **計測時の操作説明**” に従い計測を行い、計測後の計測データの取り込みは、次に続きます。

**<マルチロガー Jr とパソコンを接続しての計測>**

1. ロガーに計測に対応した設定情報ファイルを読み込ませる場合は、” **使用上の注意**” を参照して、ロガーに対する設定を確実にしなければなりません。

**<マルチロガー Jr の計測データの取り込み>**

1. マルチロガー Jr の RS232C をパソコンのシリアルポート” **0101**” 又は USB >> S I R E A L 変換ケーブルを介して USB に接続します。ロガーの電源を入れます。
2. ” **装置を持ち帰ってからの計測データ取り込み操作手順**” に従いソフト” **マルチロガー Jr HM1616**” を開きます。初めて使用する場合、設定情報ファイルは、ロガーから送られてくる又は、” **シリアル番号xxxx. HMD**” を選択します。この設定情報ファイルは、マルチロガー Jr の出荷時の設定となります。メニュー画面が現れる前に、又メニューから各種設定に入った時にエラーが示される場合は、ロガーの設定情報とこのファイルが異なっている事を示します。この場合は、ロガーを設定した正しい設定情報ファイルを読み込みます。

**<計測(試験)データの解析>**

1. ” **HMD 土質試験解析ソフト説明**” に従い、HMD土質試験統合から、” **HMD 1616>>**” を開きます。対応する試験ファイルに変換して、H x x x x 試験の解析ソフトを開き、変換したファイルを読み込んで、必要項目を入力してシート等出力します。尚、平板載荷試験では、操作が異なり H 1 1 0 7 試験の解析ソフトを開き、取り込んだ計測(試験)データファイルを、H 1 1 0 7 用ファイルに変換して、必要項目を入力してシート等出力します。解析ソフトを閉じる前には、H x x x x 試験ファイル(” **ファイル名. DAT**” 及び” **ファイル名. x x x**” と” **ファイル名. HAD**”) を更新しておきます。 ” **ファイル名. x x x**” は、各種の三軸試験、一面剪断試験の各供試体毎のデータファイルです。
2. HMDから提供されたプロテクタをプリンタコネクタ又は USB に接続します。これは、学会シート出力時に必要になり試験及び解析確認では必要ありません。

### <設置と装置の動作確認の操作手順>(HS1616Sx/Tx)

1. センサーの設置及び接続を行います。
2. マルチロガー J r の後ろ側の電源スイッチを入れます。LCD表示を確認します。
3. LCD (上行) 表示の確認をします。”FUNC”を軽く押して、時刻及び電源電圧を確認します。バッテリーを使用している場合は、**DC-Power: 11.56V**の様に、最低でも 11.50V以上は必要です。フル充電した場合は、12.00V以上を示します。確認後は、”FUNC”を軽く押して、経過時間表示にしておきます。
4. LCD (上行) 表示の確認をします。”FUNC”を軽く押して、下図が示される様にします。  

Mea Now=1	Max32
CH1:-0.00011mV	

左図の様に現在の Mea\_\_Now 及び設定されている Max が、表示されます。違っていれば、パネル操作で変更します。

Now=1	ISO-VOLT
CH1:-0.00011mV	

左図の様に現在の Set\_\_Now 及びファイル名が、表示されます。違っていれば、パネル操作で変更します。
5. スタートスイッチを5秒以上押したままにした後、離します。再度押して、赤色点灯 (スタート) しましたら離します。もう一度3秒以上押して、赤色点灯が消灯 (ストップ) しましたら離します。尚、設定情報が高速サンプリングの場合は、サンプル数が10個を超えて、Meas\_\_Nowが+1される事を注意してください。  
又、Max=1の場合は、この操作を行う前には、以前の計測データの取り込みは、終了していなければなりません。  
 スタート時に初期値を取るモード (各種設定の”スタート時Null”を”ON”) に設定されている場合のこの操作で、新たな初期値が自動的に取り込まれます。
6. LCD (下行) 表示の確認をします。”CH”を軽く押して、それぞれのセンサーの数値が正しく表示されていること、出来ればセンサーの変化に追従していることを確認します。

バッテリー電源を使用している場合は、この時の**DC-Power: 11.56V**を記録しておく事をお奨め致します。

### <計測開始及び計測中の操作手順>

1. 計測を開始する場合は、スタートスイッチを5秒以上押したままにした後、離します。再度押して、赤色点灯 (スタート) しましたら離します。
2. 必要ならば、スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。尚、モード (各種設定の”パネルスイッチの禁止”を”OFF”、”1サンプリングキー入力の有無”を”OFF”以外) を設定している場合可能です。

### <計測終了の操作手順>

1. 設定された終了時間、サンプル個数、任意センサー (ストップ) の何れかに達すると自動的に終了 (ストップ) します。尚、モード設定でこれらが有効にされている場合です。ロガーが取り込める最大サンプル数に達した場合も終了となります。
2. 手動で終了する場合は、スタートスイッチを3秒以上押したままで、赤色点灯が消灯 (ストップ) しましたら離します。  
サンプル数が10個を超える場合は、Meas\_\_Nowが+1されます。  
Max=1の場合は、”計測データ取り込み”を行うまで、スタートさせない。

バッテリー電源を使用している場合は、試験途中で適度に電源電圧を確認する事をお奨め致します。

### <計測中のトラブルに対する操作手順>

- \*. 途中でマルチロガー J r の電源が切れた又は**DC-Power: 10.00V**以下になった場合、電源スイッチを切り、新しいバッテリー若しくは、それに変わるものを用意して再度電源スイッチを入れ、スタートが赤色点灯している事を確認して計測を続行した方が良い。新たな電源が確保出来ない場合、計測を中止して持ち帰り、ACアダプタを使用して電源スイッチを入れ、続けて前述の終了操作を行います。

## ＜装置の取り外しの操作手順＞

1. マルチロガー J r の後ろ側の電源スイッチを切ります。LCD表示を確認します。
2. 装置と中継ケーブル全てのコネクタを外します。中継ケーブルとセンサーの接続を外します。

バッテリー電源を使用している場合は、この時のDC Power : 11.05Vを記録して電源スイッチを入れた時との差を捉えて、次の使用時間の目安にしておくといく良です。尚、バッテリーは気温が5℃以下に下がると使用能力がかなり低下しますので注意して下さい。


充電器の使用については”充電器の取説”を参照して下さい。

特に充電中の発熱には十分注意願います。

## ＜装置を持ち帰ってからの計測データ取り込み操作手順＞


1. マルチロガー J r のRS232Cケーブル又は変換ケーブルを介してUSBをパソコンに接続します。
2. マルチロガー J r の後ろ側の電源スイッチを入れます。LCD表示を確認します。合わせて、パソコンの電源を入れウィンドウズを立ち上げます。以降はパソコンのみの操作です。
3. デスクトップの”HMD土質試験統合”アイコンをクリックします。無い場合は、”スタート>>プログラム>>(株)濱田電機>>土質試験統合”をクリックします。下図の順に操作します。

Jr HM1616 アイコンをクリック

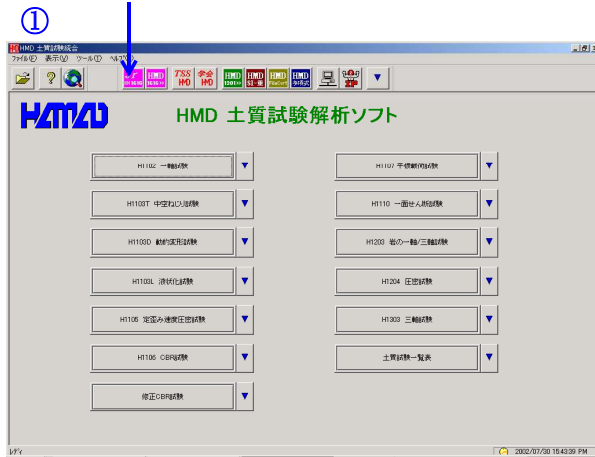


(HM1616Sx/Txのみ)  
ロガーからの設定情報ファイル  
読み込みですが、データ取り込みでは  
キャンセルしても良いです

RS232Cの接続を確立

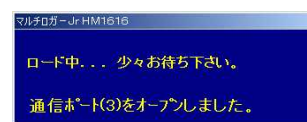

エラー時

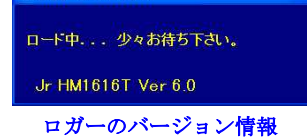

この画面は、HM1616との接続がない又は不十分とき現れます

計測(試験)に対応した設定情報ファイルを選択します




データ取り込みではキャンセルしても良いです





この画面は、HM1616の情報と読み込んだ設定情報が異なる場合に現れます。間違ったファイルを読み込んだ場合、全て”キャンセル”します。

試験データの取り込み時以外で、センサー等を変更する場合、全て”OK”します。

Jr HM1616 メニュー画面

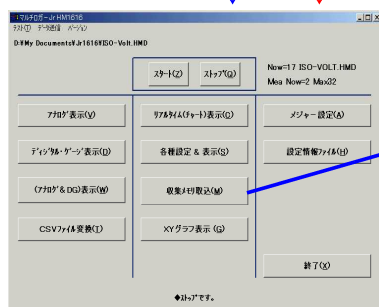

(HS1616Sx/Txの場合)

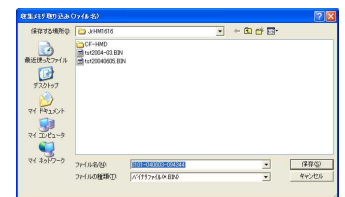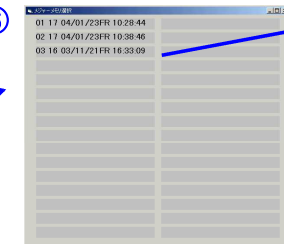

ロガー内に保存された全ファイルが、計測に使用した設定情報番号、計測開始

”年月日時分秒”をファイル名として示されます。

上図のファイル名をクリックすると、所定の保存フォルダーに

”Meas\_No, Setfile\_No-年,月,日-時,分,秒”をファイル名として

保存操作が出来ます。尚、ファイル名を変更する事も出来ます。

更に詳しくは、” **計測(試験)後、ロガーからのデータ読み取りの使用方法** ”を参照してください。  
 ここで、”ファイル名. BIN”と”ファイル名. HMD”の2個のファイルが出来ました。  
 HMD土質試験解析ソフトを使用する場合は、このファイルをH x x x x 試験に変換します。

エクセルファイルが必要な場合は、” **エクセル型式変換の使用方法** ”を参照して、  
 ”ファイル名. csv”ファイルを作る事が出来ます。

### <取り込んだ測定(試験)データの変換手順>

1. ” **土質試験統合** ”画面から” **HMD 1616>>** ”をクリックし、下図の順に操作します。

① **HMD 1616>>** ボタンをクリック



②



対応した試験にチェックを入れ”OK”をクリックします

”変換及び解析の操作手順”を参照します

ここで、”ファイル名. DAT”及び”ファイル名. x x x”が出来上がります。  
 ”ファイル名. x x x”は、各種の三軸試験、一面剪断試験の各供試体毎のデータファイルです。

尚、平板載荷試験では、操作が異なりH 1 1 0 7 試験の解析ソフトを開き、取り込んだ計測(試験)データファイルを、H 1 1 0 7 用ファイルに変換します。


### <xxxx試験の解析出力のシート、デモ解除番号の設定>

” **土質試験統合** ”画面から” **Hxxxx xxxx試験解析** ”をクリックし、開きましたら左上のファイルアイコンから開くをクリックして、試験ファイル又は、” (株) 濱田電機 ¥ H x x x x ¥ 試験データ ”等のデモファイルを読み込みます。シート画面で以下のシート情報の変更が出来ます。  
 尚、一度、CDに貼り付けられている” **デモ解除番号** ”の入力を行います。


” **シートアイコン** ”をクリックして”学会シート x x x x”の何れかを選択します。

1. ” **オプションアイコン** ”をクリックすると下図の設定が変更出来ますので、選択後再度クリックします。


倍率は120が標準です

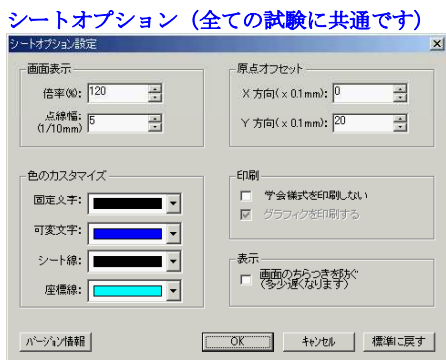

学会登録番号の設定 (現在は不要です)

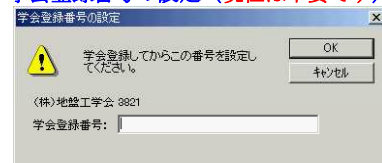

C Dに貼り付けられたデモ解除番号の入力


 


英字半角で入力します

2. ” **プリンターアイコン** ”をクリックすると下図示されます。


プロテクタが接続されていない又は、センチネルドライバーが正しくインストールされていない場合は下図が示されます。

 シート出力オプション

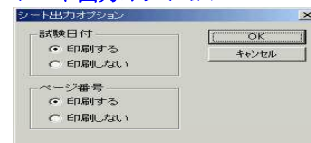

エラーの場合です  
 再確認及び解決出来ない場合は  
 お問い合わせ下さい



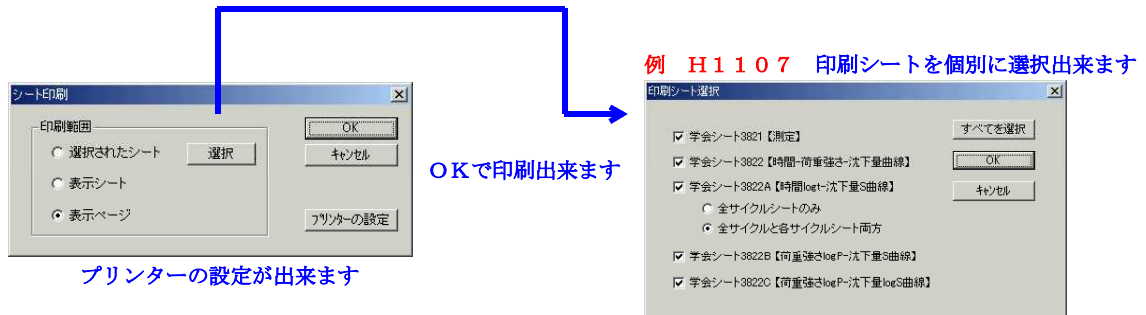

プリンターの設定が出来ます

OKで印刷出来ます

## <設定情報、計測データファイル(MAX)の変更操作> HM1616Sx/Txのみ

 
### ■ HM1616Sx/Txロガーの設定情報変更の使用方法



設定を変更する場合は、以下の取り扱いで行います。  
尚、計測中は使用できません。


#### <Measure(計測データ)数の表示>

現在のMea\_\_Now及び設定されているMaxが、表示されます。  
 **FUNC.** を3秒以上押しとMea/Setモードに変わります。  
 但し、計測中は使用できません。




#### <Set(設定情報)番号の表示>

 現在のSet\_\_Now及びファイル名が、表示されます。  
 **FUNC.** を3秒以上押しとMea/Setモードに変わります。  
 但し、計測中は使用できません。




#### <Mea(メモリー分割)モード>

 **CH/DG** を押しとSelectが” 1 >> 2 >> 4 . . >> 3 2 ”  
と変わります。  
 **START** を3秒以上押しとMaxがSelectで示された数値に設定  
されます。ロガー内の保存ファイルは、0に成ります。



#### <Set(設定情報)モード>

 **CH/DG** を押しとSelが、” 0 1 >> 0 2 . . >> 1 6 >> 0 0 ”  
と変わり、ロガーに読み込まれている設定情報ファイル名  
が示されます。  
 **START** を3秒以上押しとSelで示されたファイルでロガーの設定が行  
われます。



#### <Mea/Setモードの切り替え及び抜け出し>

**FUNC.** を押しとMea/Setモード切り替わります。  
 また、3秒以上押しと、Mea/Setモードモードから  
抜け出せます。



### ■ パソコンからロガーに設定情報ファイルを送る又は設定変更の使用方法


通常使用の操作に従い、パソコンソフト **J r HM1616** を立ち上げます。

**J r HM1616** メニュー画面から後述の” ロガーのMeas/Sfile設定操作” を  
参照して、必要な操作を行います。


**[ロガーのMeas/Sfile設定操作] HM1616Sx/Txのみ**

**■ メジャー設定の設定方法**

ロガーの分割メモリーを設定致します。最大32個の計測データが保存出来ます。多量の計測データが必要な場合は、” Meas set (1)” をクリックして、続けて多くの計測を行う場合は、” Meas set (32)” をクリックして設定します。

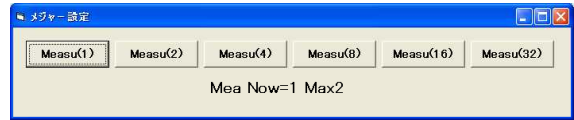


尚、これらの設定を行いますと、ロガー上の計測データは全て削除されます。

 

**■ 設定情報ファイル設定及び選択の方法**

ロガー内に16個の設定情報が保存できます。パソコンから、この設定情報を与えることが出来ます。設定する場合は、” Sfile (x)” をクリックして、示された” 設定情報ファイルの送信” から、ファイルを選択します。ロガーの変更も出来ます。

パソコンからロガーに設定ファイルを送ります

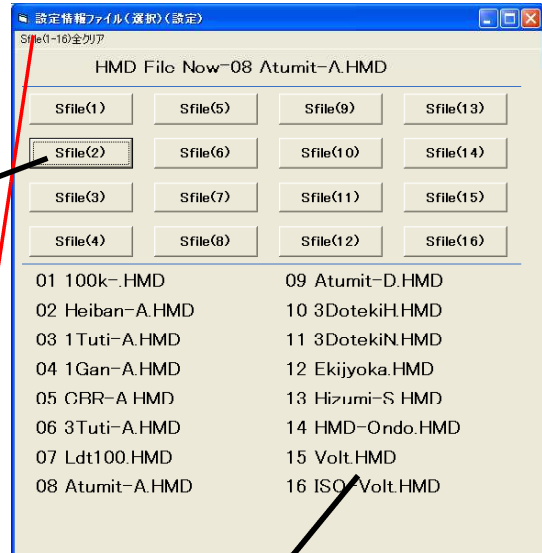

メッセージが示され設定送信が完了します

ロガー内の全ての設定情報を削除します

” OK” 後は、上記の操作でロガーに設定情報ファイルを与えます

ロガーの設定をパソコンから変更します

 




ロガーの設定を行います




設定しない

パソコンから、ロガーの設定情報を変更する場合に” OK” をします。続けて” OK” が示された場合は、パソコンソフトに設定情報の読み込みを行います。

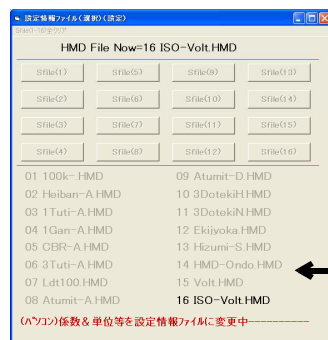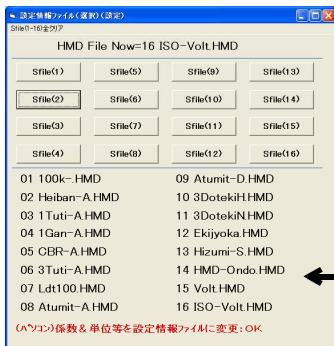

OKの場合

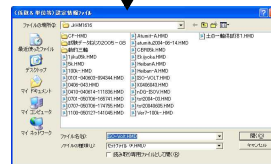

Jr HM1616メニュー画面の操作に従い、ロガーから設定情報ファイルを読み込むか、パソコン設定情報ファイルの読み込みを行います。

正常に変更された場合

示されたフォルダー又は、指定フォルダーに指定ファイルが有る場合、変更されます。

ファイル名の変更はしない！！



ファイルが無しで、”開く”の場合

上記”キャンセル”と同じ事を行います

**\*\*\* 接続センサー、サンプリング、チャンネル等を変更する方法 \*\*\***

マルチロガー Jr は、時計及び計測個数 (MAX) 以外の設定は全て設定情報ファイルに有ります。計測仕様を変更する場合は、このファイルの変更が必要となり、直接修正する方法と、パソコンソフト Jr HM1616 画面から、確認しながら修正する方法が有ります。

**【設定情報ファイルを直接修正する方法】**

”ファイル名. HMD” の設定情報ファイルをノートパットで修正する場合は、以下の項目を修正して、任意のファイル名で保存します。

- ＜例 1.＞ “1Jiku5k.HMD”ファイルを修正して、” 1 k N” の荷重計用にする。  
参考項目としてデータ幅サンプリングを 0. 0 4 mm から 0. 1 mm に変更する。
- 1-1 “1Jiku5k.HMD”ファイルを”1Jiku1k.HMD”としてコピーします。ファイル名は、半角 8 文字以内。
  - 1-2 ノートパットで、”1Jiku1k.HMD”を開き、以下の赤印部分を修正します。
  - 1-3 **修正 3 <1.0, 0.2500, 荷重計TCLZ-1KNA (kN) , 4> . . . 荷重計の容量、係数等の変更**  
説明: “1.0”は、容量 (1 k N) 4 桁以内 (0.01~9999)、“0.2500”は、**係数**です  
“TCLZ-1KNA”は、センサー型名、“4”は、表示用小数桁数  
試験機を制御して自動停止を利用している場合は、**修正 1、修正 4、修正 5**も必要

**係数 = (センサー定格容量 \* 1000 / PGA) / (センサー定格値 (mV / V) \* ブリッジ電圧 (V))**

例. センサー定格容量 1 k N のロードセルの定格値が 2 mV / V、ブリッジ電圧が 2 V、PGA が 1 0 0 0 の場合  
係数 = (1 \* 1 0 0 0 / 1 0 0 0) / (2 \* 2) . . . 0. 2 5 0 0 k N / V となります

**修正 1 <SENSTOP=(CH1. 26214) > . . . センサー最大値での計測停止の変更**

説明: “26214”は、容量 (1 k N) の最大時の**数値 1**です  
概略の数値で良いです。例”26214”は、“26200”

**数値 1 = (32768 / 5) \* (センサー定格容量 / 係数)**

例. センサー定格容量 1 k N の係数 = 0. 2 5 0 0 k N / V の場合  
数値 = 6 5 5 3 \* (1 / 0. 2 5 0 0) . . . 2 6 2 1 4 となります。但し最大で、3 2 7 6 7 までです。

**修正 2 <DWSMP=(CH2. 33) > . . . データ幅 (変化) でのサンプリング間隔の変更**

説明: “33”は、容量 (2 5 mm) での 0. 1 mm 毎のサンプリング時の**数値 2**です

**数値 2 = (32768 / 5) \* (サンプリングしたいデータ幅 / 係数 (絶対値))**

例. センサー定格容量 2 5 mm の係数 = - 2 0. 0 3 mm / V で、0. 1 mm 毎のサンプリングの場合  
数値 = 6 5 5 3 \* (0. 1 / 2 0. 0 3) . . . 3 2. 7 となります。但し最大で、3 2 7 6 7 までです。

- 1-4 修正後、前ページの操作に従い、パソコンからロガーにこのファイルを送ります。
- 1-5 ロガーに読み込み終了後、前ページの操作に従い、ロガーの設定を変更します。

「以下は、修正前の”1Jiku1k.HMD”ファイルの内容」

```
-----*****-----
設定情報ファイル(HM1616)*C:¥HMDワークエリア¥HMD1-backup¥Hdd3¥backup¥Msystem¥シリアルN o ¥ J
0 8 0 1 - 9 9 9 ¥設定情報ファイル¥1Jiku1k.HMD*
AUTO=ON, ms=200, S=0, M=200, AVE=1770, /AUTO=(自動設定)ON/OFF ms=内部タイマ(2-1000(msec)) S=1-200
(秒)0:ナシ M=1-200(分)0:ナシ AVE=(積算平均回数)
AEIDI(00111111), PGA(95555555), /アナログチャンネルEIDI=(CH1-CH8) 0:測定可能 1:測定不可能 PGA=(CH1-
CH8) 1:1倍 3:10倍 5:100倍 9:1000倍
収集メモリに時間(ON), パネルスイッチ禁止(OFF), 外部信号スタート(OFF), スタート時にヌルデータ(ON) NullEIDI(00000000),
キーサンプリング(2), スタート時にDGゼロ(ON), /キーサンプリング(ナシ:0 アリ:1 アリで時間クリア:2)
TSTOP=ON(10.0.0), /TSTOP=(時間でストップ)ON/OFF(???(時).1-59(分).1-59(秒))
SPSTOP=ON(500), /SPSTOP=(サンプル数でストップ)ON/OFF (サンプル数)最大:917504
SENSTOP=ON(CH1. 26200), /SENSTOP=(任意センサー値でストップ)ON/OFF (チャンネル:CH1-CH8/DG1-DG6. (極性)任意
センサー値)
修正 1 <SENSTOP=(CH1. 26214) > 又は <SENSTOP=OFF >
DWSMP=ON(CH2. 13), /DWSMP=(データ幅サンプリング)ON/OFF (チャンネル:CH1-CH8/DG1-DG6. データ幅値)
修正 2 <DWSMP=(CH2. 33) > 又は <DWSMP=OFF >
DGEIDI(111111), DGMAG(111111), DGPOL(+++++)
```

```

/CH
CH1=5.0, 1.251, 荷重計LCN-A-5KN (kN) , 3      修正 3 <1.0, 0.2500, 荷重計TCLZ-1KNA (kN) , 4>
CH2=25.0, -20.03, 変位計1 CDP-25 (mm) , 2
CH3=25.0, -20.03, 変位計2 CDP-25 (mm) , 2
CH4=2.0, -1.005, 縦歪ゲージ120 (%) , 2
CH5=2.0, -1.005, 縦歪ゲージ240 (%) , 2
CH6=2.0, 1.005, 横歪ゲージ0 (%) , 2
CH7=2.0, 1.005, 横歪ゲージ120 (%) , 2
CH8=2.0, 1.005, 横歪ゲージ240 (%) , 2
/DG
DG1=20.0, 0.001, 変位計1 デジタル (mm) , 3
DG2=20.0, 0.001, 変位計2 デジタル (mm) , 3
DG3=20.0, 0.001, 変位計3 デジタル (mm) , 3
DG4=20.0, 0.001, 変位計4 デジタル (mm) , 3
DG5=20.0, 0.001, 変位計5 デジタル (mm) , 3
DG6=20.0, 0.001, 変位計6 デジタル (mm) , 3
/XY-graph
Title = Φ50 x 100 土の一軸試験 応力-ひずみ曲線
X1 = Time, 1, 0, , 時間(分) , 1, 0
X2 = Sample, 1, 0, , サンプル(/s) , 0, 0, 2, 0
X3 = Data, 1.00, 0, CH2*100/100, 軸ひずみ ε (%) , 1, 0
Y1 = ON, 255, 0, 10, 0, CH1*10000*(1-CH2/100)/19.63, 断面補正応力 σ (kN/m2) , 1
Y2 = OFF, 16711680, 0, 10, 0, CH1*10000/19.63, 応力 σ (kN/m2) , 1
Y3 = OFF, 49152, 0, 1.00, 0, CH2*100/100, 軸ひずみ ε (%) , 1
Y4 = OFF, 32896, 0, 1, 0, CH2, 変位計1 (mm) , 1
Y5 = OFF, 8388736, 0, 1, 0, CH3, 変位計2 (mm) , 1
Xmode = Data
AXIS_MODE = 0
Comment = Sample Unit : sec
Comment = CH1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Comment = DG (none)
/EscXY
[Control]
En=1, 1, 1, 1, 1, 1,
Sample=500, 36000
[CH-Over]
CH-En=1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
DG-En=0, 0, 0, 0, 0, 0,
CH-Vx=5, 16, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,      修正 4 <CH-Vx=1, 16, ... > 説明 : 1 kN
DG-Vx=9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,
[Ax-Fc]
CnA=CH1, CH1,
CnB=CH1, CH2,
VxA=0.05, 0.05,      修正 5 <VxA=0.01, 0.01, > 説明 : 1 kN の 1/100
VxB=3, 3,
[Max def]
CX-En=1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
DX-En=1, 1, 1, 1, 1, 1,
CH-Sx=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
DG-Sx=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
PP-Vx=1, 10, 35
CC-Nx=0, 1, 10

```

-----\*\*\*\*\*-----

## 【設定情報ファイルを J r H M 1 6 1 6 画面から、確認しながら修正する方法】

通常使用の操作に従い、ロガーの設定を修正元となる設定情報ファイル（例：“1Jiku5k.HMD”）にしてからパソコンソフト J r H M 1 6 1 6 を立ち上げます。J r H M 1 6 1 6 V e r 8 の取説を参照して、メニュー画面から以下の操作を行います。

- ①. 使用CH/DGを変更する場合に、「各種設定&表示」画面を開き変更をします。  
アナログ(DI/EI)セクト、DG(DI/EI)セクト(DG付き)
- ②. 「アナログ表示」又は「(アナログ&DG)表示」画面を開き必要な変更をします。  
センサー名称&単位( )内単位は半角4文字以内)、容量(半角4文字以内)、係数
- ③. 「各種設定&表示」画面を開き必要な変更をします。  
(サンプルレート)時間設定、データ(幅)サンプル、任意セクター(ストップ)、・・・
- ④. 「XYグラフ表示」画面を開き必要な変更をします。  
センサー名称&単位( )内単位は半角4文字以内)、容量(半角4文字以内)、係数
- ⑤. 「アナログ表示」又は「(アナログ&DG)表示」画面を開きます。  
修正した設定情報をファイルに書き込み保存します。ファイル名は、半角8文字以内。
- ⑥. 「設定情報ファイル」画面を開きます。  
前ページの ■ 設定情報ファイル設定及び選択の方法 操作に従い、保存したファイルをパソコンからロガーに送ります。
- ⑦. メニュー画面を閉じます。  
前ページの ■ HM1616Sx/Txロガーの設定情報変更の使用方法 操作に従い、ロガーの設定を変更します。

メニュー画面

②と⑤ 「アナログ表示」又は「(アナログ&DG)表示」

データ	PGA	センサー名称&単位	容量	係数	拡大
CH1 0.000	1000	荷重計 LRK-2KN(KN)	2.0	0.4980	
CH2 0.00	1000	軸方位計 9E08-D1-20(mm)	20.0	6.662	

⑤ の操作

③ 「各種設定&表示」

⑦ の操作

④ 「XYグラフ表示」

⑥ 「設定情報ファイル」

Sfile(1)	Sfile(5)	Sfile(9)	Sfile(13)
Sfile(2)	Sfile(6)	Sfile(10)	Sfile(14)
Sfile(3)	Sfile(7)	Sfile(11)	Sfile(15)
Sfile(4)	Sfile(8)	Sfile(12)	Sfile(16)

01 100k-A.HMD      09 Atumit-D.HMD  
 02 Heiban-A.HMD    10 3DotekiH.HMD  
 03 1Tuti-A.HMD      11 3DotekiN.HMD  
 04 1Gan-A.HMD        12 Ekijyoka.HMD  
 05 CBR-A.HMD        13 Hizumi-S.HMD  
 06 3Tuti-A.HMD      14 HMD-Orndo.HMD  
 07 Ldt100.HMD        15 Volt.HMD  
 08 Atumit-A.HMD      16 ISO-Volt.HMD

## ■ ロガー及びPC画面CH/DG数値表示の小数点以下の桁数設定方法

設定情報ファイルをノートパッド等（アスキーエディタ）を使用して、小数点以下の桁数を追加指定又は、変更します。



以下に示される      部分に追加又は変更します。

  ,       は、小数点以下 1 桁を指定します。同様に、  ,    は、2 桁。

CH1=200, . . . (kN/m2)   ,      

CH2=50.0, . . . (mm)   ,      

DG1=30.0, . . . (mm)   ,      

**HM1616SxロガーVer5. 1以降では、CH/DG数値表示の小数点以下の桁数も変更出来ます。**

## ■ 設定情報ファイルを修正して、センサー情報(CH/DG)を変更する方法

上図の、”CHx=容量(半角4桁以下), 係数(半角), センサー名(半角単位), 小数点桁数(半角1桁)”を修正

致します。極性を変更する場合は、現在係数の極性(例: 1. 2 3 4 5 >> -1. 2 3 4 5 又は逆)を変更します。

尚、DGxの極性(方向)を変更する別方法は、例としてDG1の場合”DFPOL(+++++)を(-++++)”にする事で出来ますが、変更した時から方向が変わる事になります。

係数値を変更する場合は、センサーストップ/データ幅サンプリング使用時は、影響しますのでご注意ください。

保存後は、設定情報ファイルをロガーに読み込み致します。

## ■ CH1~CH8のセンサー係数の算出方法

アナログ入力のリアルタイム表示画面で入力するセンサー係数は、以下の式で算出出来ます。

$$\text{センサー値} = \frac{\text{センサー定格容量} * (\text{電圧表示値 (V)} * 1000 / \text{PGA})}{(\text{センサー定格値 (mV/V)} * \text{ブリッジ電圧 (V)})} \quad \text{センサー単位}$$

この式を簡単にするためセンサー係数を以下の様に求めます

$$\text{センサー係数} = \frac{\text{センサー定格容量} * 1000 / \text{PGA}}{(\text{センサー定格値 (mV/V)} * \text{ブリッジ電圧 (V)})} \quad \frac{\text{センサー単位}}{\text{センサー単位}}$$

$$\text{センサー値} = \text{電圧表示値 (V)} * \text{センサー係数}$$

例. センサー定格容量 10 kN のロードセルの定格値が 2 mV/V、ブリッジ電圧が 2 V、

現在の電圧表示値が 3. 000 V、PGA が 1000 の場合

このセンサーの係数 = (10 \* 1000 / 1000) / (2 \* 2) . . . 2. 500 kN/V となります

このセンサーの現在数値 = 3. 000 \* 2. 500 . . . 7. 500 kN となります

アナログ入力 (INPUT) のアンプゲイン (PGA) は、入力電圧で、以下の様に設定します。

PGA = 1 . . . . . アナログ入力電圧 500 mV ~ 5 V の場合

PGA = 10 . . . . . アナログ入力電圧 50 mV ~ 500 mV の場合

PGA = 100 . . . . . アナログ入力電圧 5 mV ~ 50 mV の場合

PGA = 1000 . . . . . アナログ入力電圧 5 mV 以下の場合

例: 上記例のひずみゲージ式センサー定格出力電圧は、2 mV/V \* 2 V で、4 mV に成ります。

従いまして、このセンサー接続では、PGA = 1000 が最適と成ります。

センサー保護から、電圧表示値 (V) が 4. 99 V 以上又は、定格容量以上に  
ならないように注意します!!

## ■ DG1~DG6のセンサー係数の算出方法

デジタル入力のリアルタイム表示画面で入力するセンサー係数は、以下の式で算出出来ます。

$$\text{センサー値} = \text{カウント値} / \text{倍率 (ATT)} * \text{センサー係数} \quad \text{センサー単位}$$

この式を簡単にするためセンサー係数を以下の様に求めます

$$\text{センサー係数} = \frac{1 \text{ カウント当たりのセンサー値}}{\text{センサー単位} / \text{カウント}}$$

$$\text{センサー値} = \text{カウント値} / \text{倍率 (ATT)} * \text{センサー係数} \quad \text{センサー単位}$$

例. 1 カウント 0. 001 mm のリニアゲージの現在のカウント表示値が 2000、倍率 (ATT) が 1 の場合

このセンサーの係数 = 0. 001 . . . . . 0. 001 mm / カウント となります

このセンサーの現在数値 = 2000 / 1 \* 0. 001 . . . . . 2. 000 mm となります

センサー保護から、カウント値が 32767 以上又は、定格容量以上に  
ならないように注意します!!


まずは、パソコンとロガーを準備完了の状態、パソコンソフト JrHM1616 を立ち上げます。後述の” JrHM1616 メインメニュー画面” に従い、メインメニュー画面にしてから、次の順序で計測及びデータ取り込み操作手順を行います

- ①で、計測準備が完了した後に、必要ならば各チャンネルの初期値を取ります。チャンネルボタンをクリックした時の数値が取り込まれます。又は、パネル説明に従い、パネル操作で初期値の取り込みを行います。尚、スタート時にNULL(ON)、DGゼロ(ON)設定の場合、特に必要なし。スタートスイッチ又は画面のスタートボタン(メインメニュー、数値表示、XYグラフ画面等)をクリックして、すぐに試験機を駆動させます。OPの制御を使用の場合は、自動制御出来ます。
- ②で、計測中のデータを確認及び監視します。所定のデータ又は時間になりましたら、スタートスイッチ又は画面のストップボタンをクリックして、計測終了させます。尚、ストップ設定の場合、特に必要なし。同時に試験機の駆動を停止させます。自動停止も可能です。
- ③で、計測終了した後に、ロガーからの計測データ取り込みを行います。直ぐに、試験確認及び解析を行う場合は、変換及び解析ソフトを開きます。


### < JrHM1616 メインメニュー画面 >

#### [第1ステップ].....パソコンとロガーの正常な状態チェック

RS232Cの接続を確立させます。

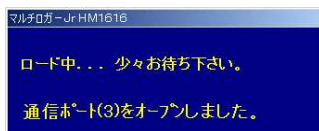

HM1616ロガーのバージョン情報を読み込みます。

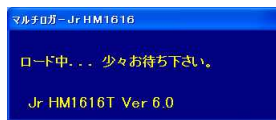


この画面は、HM1616との接続がない又は不十分なき現れます。確認します。

#### [第2ステップ].....パソコンとロガーに計測(試験)に合った設定情報ファイルを与えます

C F及びロガー内の設定情報を使用している場合

右図は、機種HM1616Sx /Txのみ

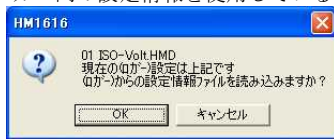

計測に合った設定情報ファイルを選択、読み込み



この画面は、HM1616の情報と読み込んだ設定情報が異なる、又はロガー内の情報が破壊している場合に現れます。変更する場合は、全てに”OK”をします。第3ステップで各種設定に入り、全て”OK”を行います。”使用上の注意”を参照 間違たファイルを選択した場合は、全てに”キャンセル”をします。

#### [第3ステップ].....メインメニュー画面で、次に進むか、第1ステップからやり直します。

第1ステップの -----> の場合は、接続を確認して、最初から行います。繰り返し起こる場合は、パソコン及びロガーの電源を再立ち上げてみます。第2ステップの -----> の場合は、最初から行います。このロガーを十分理解して、設定情報ファイルをキャンセルした場合は、後述の画面からファイルを読み込み”各種設定”を行います。第2ステップの”-----> OK”の場合は、”各種設定”を行います。第2ステップの”-----> OK 保存” (HM1616Sx) 又は、”-----> 開く” の場合は次に進み、全て正常で有ることを示します。

<メインメニュー画面>

データ送信・・・テスト通信用 (ユーザ使用しない)

テスト・・・ログターのメモリクリア (ユーザ使用しない)

パソコンソフト HM1616 ロガー

HM1616 (Ver8.4) 2011-01-24  
Jr HM1616T Ver 6.0c

(HM1616Sx/Txのみ)  
現在のSfile\_No,  
Meas\_No, Meas\_Max

①に使用します

J r H M 1 6 1 6  
の終了

スタート(S) ストップ(Q)

Now=01 ISO-V1.HMD  
Mea Now=1 Max1

アナログ表示(A) リアルタイム(チャート)表示(C) メジャー設定(A)

ディジタル・ゲージ表示(D) 各種設定 & 表示(S) 設定情報ファイル(H)

アナログ & DG表示(W) 収集メモリ取込(M)

CSVファイル変換(I) XYグラフ表示(G) 終了(Y)

◆トランプです。

<注意>スタート、ストップは、パネルと共通です  
現在の設定情報ファイルを示します  
計測前/中のスタート/ストップときに使用します

② 計測中に数値表示モニターとして使用  
します

②③ エクセル形式に変換するときに使用します

<注意>” F1 ” キーで、” アナログ表示 ” 及び  
” (アナログ&DG) 表示 ” の時間表示、有り/無しが出来ます。

- ①各種設定&表示は、必要な場合に計測前に使用します
- ②リアルタイム表示は、計測中の波形モニターとして使用します
- ②③収集メモリ取込は計測中/終了後に使用します
- XYグラフ表示は、計測データのXYグラフとして使用します
- 又、この画面でセンサーモニター及び計測の開始/終了も出来ます


■ 現在のSfile\_No表示 (HM1616Sx/Tx)

Now=00は、パソコンから設定又は変更した状態を示す。  
この場合は、設定情報ファイル名は示されません。  
Now=17は、CFカードから読み込み設定した状態を示す。

■ HM1616Ax及びHM1616Sx/Txでログターに設定情報を転送しない場合


ログターに現在設定している各種設定情報と異なる設定情報ファイルを読み込んで使用する場合は、読み込み後、メニュー画面から各種設定画面に入り、現在値と設定値の違いでは、” OK ” を行います。設定を確実にする為、再度、メニュー画面から各種設定画面に入り、エラーが示されなくなるまで数回繰り返します。尚、読み込み時のエラーでは” OK ” を行います。

” XYグラフ表示 ”、” 収集メモリ取り込み ” 時の画面

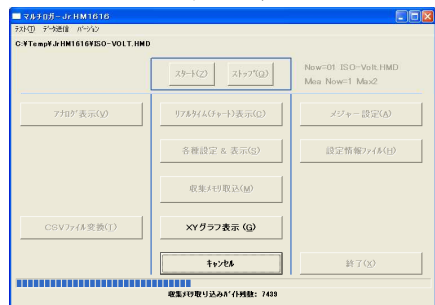

転送進行を表示

計測スタート時に、直前でログターから計測データを  
取得していない場合に、データ保護の為示されます

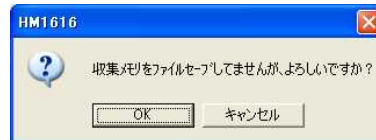

” OK ” で計測開始されます

転送のキャンセル



## <各種設定&表示画面>

読み込んだ設定情報ファイルと  
ロガーの現在情報の比較を行う  
時、”ON”にする

ロガーの現在の各種設定情報を  
取込む時使用

サンプリング時間の設定  
及び変更

1秒以下の設定で使用


1秒以上の設定で使用

現在の設定が示されます

ロガーの現在の状態が示  
されます

ロガーの電源状態の表示

ロガー時刻の設定 (西暦)

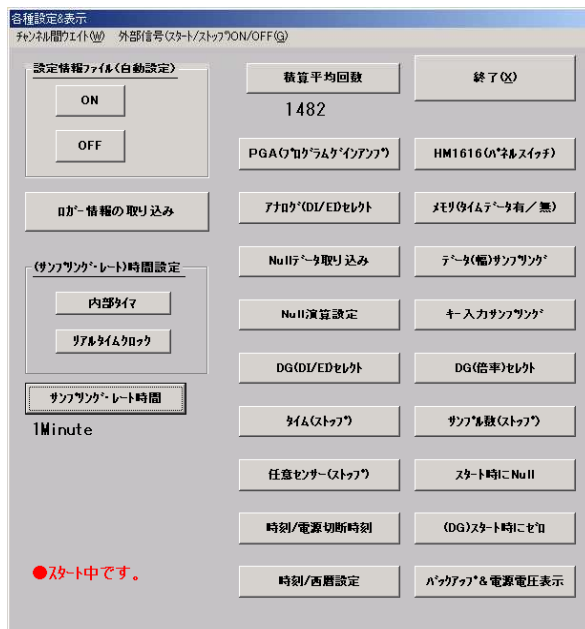


- 積算平均回数の設定及び表示
- この画面の終了 (Alt+X)
- アンプゲインの設定
- パネルスイッチの可/否の設定
- アナログ入力の可/否の設定
- 記録モードの設定
- アナログ入力の初期値取込
- データ幅サンプリングの設定
- アナログ入力の初期値モード
- デジタル入力の可/否の設定
- デジタル入力の倍率の設定
- 計測終了時間の設定
- 計測終了サンプル数の設定
- ロガー現在時刻の表示他
- 計測終了センサ値の設定
- スタート時の初期値取り込み
- スタート時のDGゼロ

の2数値 (2004>>04) 入力で、接続パソコンの時刻で設定します)

### ■ ゲイン(チャンネル間ウエイト)の設定方法

ゲイン (1000倍)、(1, 10, 100倍) 個別の  
ウエイト時間設定となります。

尚、ユーザが変更する必要は殆どありません。

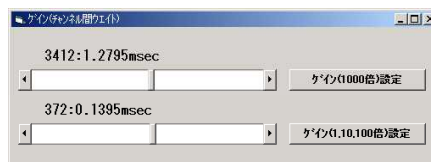


### ■ 外部信号(スタート/ストップ)の設定方法

CONTROLコネクタに接続された外部制御信号の  
ON (有効) 又は、OFF (無効) の設定が出来ます。



### ■ 設定情報(ON)時の各種設定の変更方法

各種設定画面に入る時、設定情報 (ON) 時では、ロガー  
の情報と読み込んだファイルの内容を比較して、異なる  
場合右ウインドウが示されます。ファイルに合わせる場合は  
”OK”、ロガーの情報のままで良い場合は”キャンセル”します。この操作は、各種設定の全ての項目について行います。  
尚、”OK”操作後異なる旨のメッセージが示されたときは、示された項目を確認して、自ら設定して下さい。

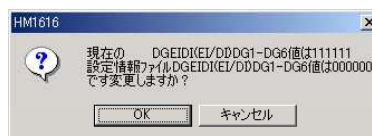

### ■ ロガーの情報のファイルへの取り込み方法

”ロガーの情報の取り込み”をクリックした後右ウインドウ  
が示されます。”OK”クリックで、ロガー情報がファイル  
に取り込まれます。尚、取り込みには、最大5秒程掛かります。



上記の2種類の操作は、各種設定の簡素化をはかる為に設けられました。基本的には次ページの計測前操作の省略が出来ますが、  
上記操作を行った場合は、確認の為、計測前操作で設定内容を調べる事をお勧めします。  
これらの情報をハードディスクに保存するためには、設定情報の書き込み又はデータ保存 (同一名.HMD) をしなければなりません。


### ■ ロガー内に設定された各種設定内容のエラー時に示されます

このメッセージが示された時は、”OK”をクリックして  
対応する設定を行います。

ロガーの現在時刻及び最後の電源断時刻が確認出来ます



ロガーのバックアップ電池及び電源電圧が確認出来ます

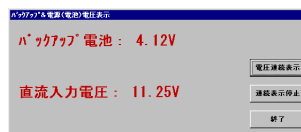

2.5~4.5Vで正常

1.0~1.6Vで正常



### ■ 積算平均回数の設定及び変更方法

計測ノイズを低減される事が出来ます。商用電源が50Hz地域では、1770回 (HM1616Axは、1482回)、  
60Hz地域では、1475回 (HM1616Axは、1235回) が一番最適になります。

内部タイマ使用時は、使用CH数により上限回数が制限されます。




## <①の計測前の操作>


### ■ サンプルリング・レート(時間)の設定及び変更方法

設定されたサンプルリング・レート毎にサンプルリングされます。計測中の変更は、1秒以下／1秒から／1分からの切り替えは出来ませんが、数値の変更は可能です。

上段は、1秒からの設定で使います  
下段は、1分からの設定で使います

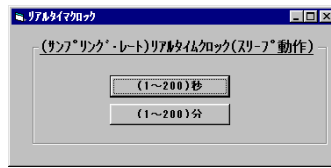

1秒以下の設定で使います

 

#### 注①

サンプルレートは、サンプル数が以下の個数で計測終了になる様に設定してください

積算平均回数が減じられる場合も有ります。

- 一軸試験(H1102)..... 500個
- 二軸試験(H1106)..... 500個
- 三軸試験(H1303)..... 1000個
- 定歪み試験(H1105).... 1000個

### ■ タイム(ストップ)の設定及び変更方法

設定されたタイムでも計測終了となります。  
又は、タイムストップOFFにする事も出来ます。  
計測中も変更出来ます。



### ■ サンプル数(ストップ)の設定及び変更方法

 
設定されたサンプル数でも計測終了となります。  
又は、サンプル数ストップOFFにする事も出来ます。  
計測中も変更出来ます。



### ■ 任意センサー(ストップ)の設定及び変更方法

設定された任意センサーの値の超過でも計測終了となります。  
又は、任意センサーストップOFFにする事も出来ます。  
計測中も変更出来ます。

センサー値で入力



尚、ストップの設定値はNUL設定に関係なく絶対値で与えられ、任意センサー値の絶対値が設定値を超えたとき計測ストップとなります。従いまして、初期レベルがこの設定値より(±)大きい状態から計測スタートする場合は使用できません。



### ■ データ幅サンプリング(任意センサー変化)の設定及び変更方法

 設定された任意センサーの変化値でもサンプリングされます。  
又は、データ幅サンプリングOFFにする事も出来ます。  
計測中も変更出来ます。

センサー値で入力



この設定をONにしますと、1秒以上のサンプリングレート(リアルタイムロック)の設定となります。内部タイマを使用すると以下のメッセージが示されます。但し計測時間データはmSECで保存されます。

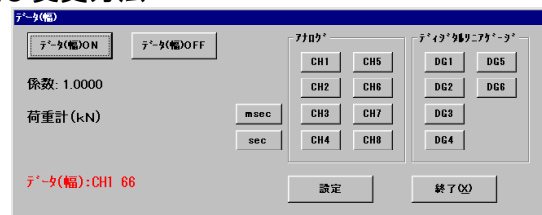


mSECクリックでは、2.0m秒毎で、SECクリックでは、1秒毎でチェックが実行されます。

mSECでは、積算平均回数が減じられる場合も有ります。内部タイマを変更して、積算平均回数を増やすことも出来ます。


### ■ サンプリングモード(時間情報有り/無し)の設定方法

サンプリングデータに時間データを取り込む又は取り込まないの設定です。通常は取り込む(ON)で使います。  
尚、時間データを取り込むと最大サンプル数は少なくなります。

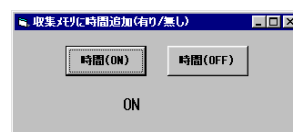


### ■ パネルスイッチ(START)の設定及び変更方法

パネルスイッチ(START)の使用可能(OFF)／禁止(ON)の設定が出来ます。計測中も変更出来ます。

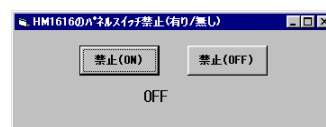


## ■ 計測中の1サンプリングキー入力の設定及び変更方法

1 サンプリングキー入力可能 (ON/タイムクリア) / (ON) / 禁止 (OFF) の設定が出来ます。  
ONの場合は、数値モニター画面で” F 1 0 ” キーの入力及びパネルスタートスイッチで  
1 サンプリング出来ます。ON/タイムクリアの場合は、サンプリングタイムが調整されます。  
計測中も変更出来ます。

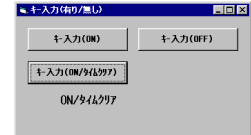


## ■ アナログチャンネルの可能/不可の設定方法

任意チャンネルを可能 (E I : 0) / 不可 (D I : 1) に設定出来ます。  
チェックBOXをクリックする事で設定状態が反転致します。

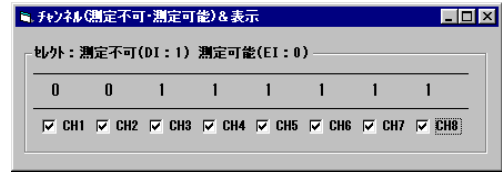


## ■ デジタルチャンネルの可能/不可の設定方法

任意チャンネルを可能 (E I : 0) / 不可 (D I : 1) に設定出来ます。  
チェックBOXをクリックする事で設定状態が反転致します。

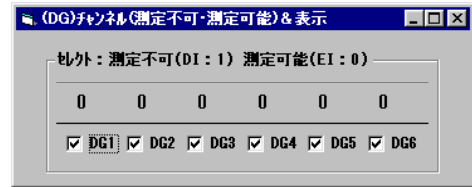

## ■ アナログチャンネルのアンプゲイン(PGA)の設定方法

各チャンネルのアンプゲインを任意に設定出来ます。  
任意BOXをクリックする事で設定及び表示されます。  
アンプゲインは、1, 10, 100, 1000倍です。  
アンプゲインと設定情報の係数には以下の関係が有ります。  
センサー値=データ (入力電圧\*アンプゲイン) \*係数  
従いましてアンプゲインを変更した場合は係数を変更します。  
例1 アンプゲインを100>>1000、係数/10  
例2 アンプゲインを1000>>100、係数\*10

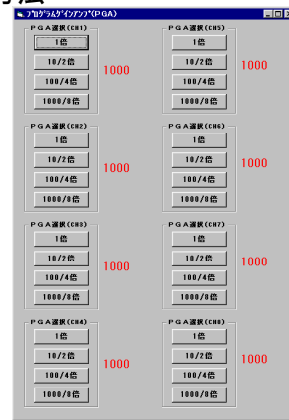

## ■ デジタルチャンネルの倍率(ATT)の設定方法

各チャンネルの倍率 (ATT) を任意に設定出来ます。  
任意ボタンをクリックする事で設定及び表示されます。  
倍率 (ATT) は、1, 1/2, 1/4, 1/8倍です。


## ■ 初期値演算(Null演算)の有り/無しの設定方法

任意チャンネルを有り (0) / 無し (1) に設定出来ます。  
チェックBOXをクリックする事で設定状態が反転致します。  
尚、有り設定で使用する場合は、計測データ (モニターを含む) は  
初期値データが差し引かれますので、次項目の” 初期値データ取り込み ” が必要になります。




## ■ 初期値データ(Nullデータ)取り込み方法

任意チャンネルがNull有り (0) の場合そのデータが初期値データとして取り込まれます。  
任意チャンネルボタンをクリックする事で表示データが取り込まれます。  
Null有り (0) 場合は計測前に必ず行って下さい。  
尚、以前取り込んだ初期値を変更したくない場合は行ないで下さい。  
現在取り込まれているNullデータが、Nullデータ表示のクリックで確認出来ます。  
示される数値は、センサー値又は電圧値で、リアルタイム表示の切り替えて決まります。

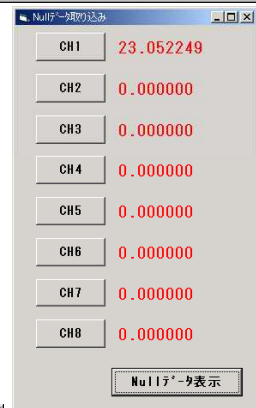


## ■ スタート時の自動初期値データ(Nullデータ)取り込み方法

Null設定に関係なくスタート時のデータが初期値データとして取り込まれます。但し、一度” ON ” にして計測開始後 ” OFF ” で使用する場合は、初期値演算有りになっていますので初期値演算不要の場合は、上記の設定変更をします。

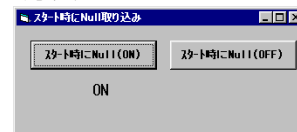

## ■ スタート時のDG初期値(ゼロにする/しない)方法

DGカウンターをスタート時にクリア (ゼロ) にするか、又はしないかを設定します。

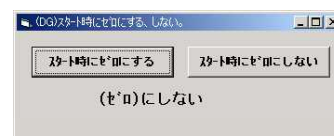


## <①、②の計測前／中の操作>

<注意>このページの表示小数点以下の桁数は、設定情報の指定又は、指定がない場合”係数”の桁数に合われます。

### ■ リアルタイム表示(アナログデータの数値表示)の使用方法

可能設定されたチャンネルのデータがリアルタイムで数値表示されます。電圧(生データ) / センサー値(係数データ)表示の切り替え及び計測のスタート/ストップも出来ます。

 設定情報(センサー名/単位、容量、係数)を変更する事も出来ます。計測中も変更出来ます。任意位置をクリックする事で下記の入力ウィンドウが示され再設定出来ます。



センサー名(単位は半角)の入力 容量、係数の半角の入力  
計測中も変更出来ます。

設定情報の再読み込み(操作後必ず、各種設定を実効)又は書き込み(保存)は、

下記ウィンドウでファイルの選択又は入力で行います。



電圧オーバーする場合は、ゲインを変更します。

### ■ リアルタイム表示(デジタルデータの数値表示)の使用方法

可能設定されたチャンネルのデータがリアルタイムで

この画面の終了 (Alt+X)

数値表示されます。カウント(生データ) / センサー(係数データ) 値表示の切り替え及び計測のスタート/ストップも出来ます。計測中も変更出来ます。

カウントのリセット(カウント=0)が出来ます。

カウント方向を設定及び変更出来ます。”+”で”↑”縮む方向を+カウント、”-”で”↓”伸びる方向を+カウントします。

カウントオーバーする場合は、倍率(A/T/T)を変更します。


### ■ リアルタイム表示(アナログ、デジタルデータの数値表示)の使用方法

可能設定されたチャンネルのデータがリアルタイムで数値表示されます。アナログは電圧(生データ) / センサー値(係数データ)表示、デジタルはカウント(生データ) / センサー値(係数データ)表示の切り替え及び計測のスタート/ストップも出来ます。

設定情報(センサー名/単位、容量、係数)を変更する事も出来ます。計測中も変更出来ます。

リアルタイム表示(アナログ)の使用方法と同じ。各チャンネル拡大マークを選択して、拡大マークをクリックする。経過時間と最大5チャンネルまで拡大表示出来ます。

この画面の終了 (Alt+X)

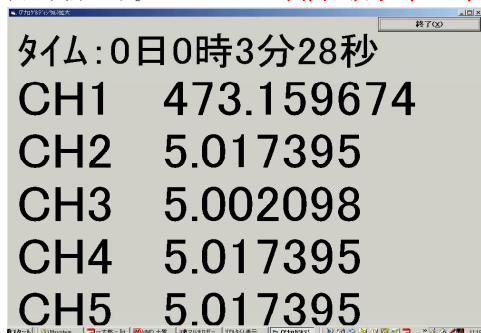

この画面の終了 (Alt+X)



設定情報の再読み込み(操作後必ず、各種設定を実効)

又は書き込み(保存)がアナログ表示画面と同じように使用出来る

## <②の計測中の操作>



### ■ リアルタイムチャート(波形)の使用方法

計測中の1/2/4チャンネル同時波形表示が出来ます。  
 チャンネルは右画面で任意に選択出来ます。  
 尚、表示データはこの画面に入った時からのデータのみで  
 レンジ変更、生データ(電圧、カウント)/センサー値に  
 変更した場合も、その時点からの作図となります。  
 レンジボタンをクリックすると、下記画面が示され  
 レンジ設定出来ます。最小レンジ、最大レンジと  
 入力します。

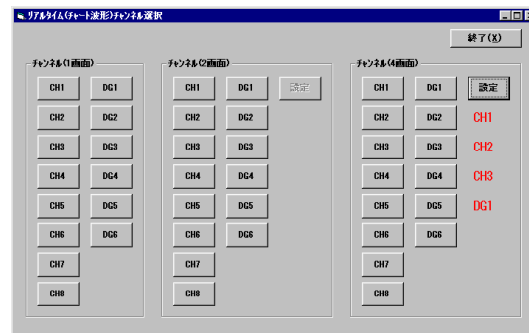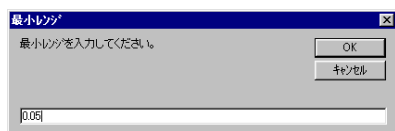

描画範囲を変更すると、その時点からの作図となりますので使用しないでください。

この画面の終了 (Alt+X)

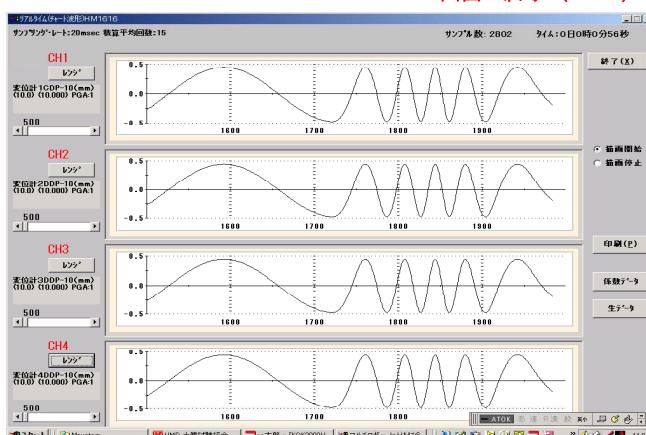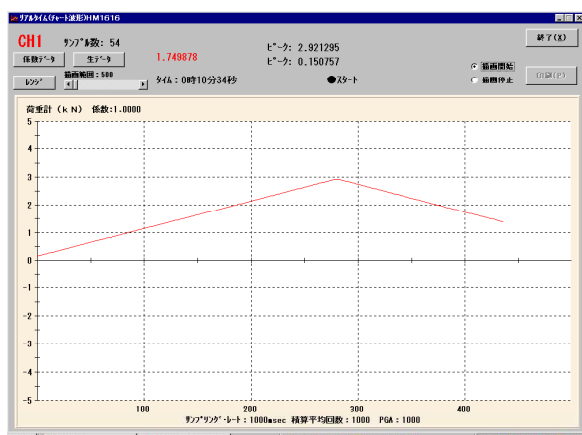

印刷ボタンをクリックすると、右画面が示され1/2/4チャンネル同時波形表示がプリント出力出来ます。



## <①、②、③の計測前／中／後の操作>

### ■ リアルタイムX-Y図の使用方法

計測中及び保存ファイルのX-Y作図が出来ます。Y軸は最大5個与える事が出来、それぞれに任意の色、名称、単位、計算式を与える事が出来ます。X軸は、任意の名称、単位、計算式/サンプル数/時間 (m秒/秒/分/時/日) を与える事が出来ます。XY共それぞれ、自動及び任意のレンジを与える事が出来、XY軸を入れ替える事も出来ます。

更に、画面タイトル及びコメントが入力出来ます。これらの情報は、設定情報としてリアルタイム表示画面で読み込、保存が出来ます。ファイル読み込みでは、同一ファイル名の設定情報が一時的に読み込まれます。更に、ファイルデータの設定情報ファイルの上書き保存が出来ます。Jr HM1616に接続している場合は、サンプリングレートの変更、リアルタイム数値表示、測定開始及び中止も出来ます。又、この画面は”一時停止”を利用して、HM1616メニュー画面に戻ることが出来ます。各ボタンの機能を下記画面と一緒に説明します。


リアルタイムX-Y図の操作説明:

- XY表示 Ver.8.b
- 測定データ ファイルデータ カラ設定 サンプル 設定保存 測定開始 測定終了 終了条件 Schedule
- 測定待機中
- 開始時刻 07/04/27FR 11:28:02
- 経過時間 00:02:48
- サンプル 5
- コメント Sample Unit : sec CH1,2,3,4,5,6,7,8, D01
- Y1 断面矯正応力σ (kN/m<sup>2</sup>) ON 設定
- Y2 開離水圧w (kN/m<sup>2</sup>) off 設定
- Y3 排水量v (cc) off 設定
- Y4 変位量h (mm) ON 設定
- Y5 横圧 (kN/m<sup>2</sup>) off 設定
- X軸設定 時間(分) 時間表示 設定
- 表示方法 X-Y Y-X1 Y-X2


操作説明:

- 現計測データの再取り込みを行います (通常不要)
- 保存ファイルの読み込みが出来ます
- サンプリングレートの変更、キーサンプリングが出来ます
- 測定開始
- 測定終了
- 終了条件、Schedule (HM1616x-DA/T-DA2)
- 画面タイトルの入力
- 計測データ/BIN表示
- 計測データの情報コメントの入力
- Y1色、名称、単位入力
- ON/OFF、計算式、レンジ入力
- 数値表示 (最大/最小)
- X名称、単位入力
- モード、計算式、レンジ入力
- 表示方法 (X-Y, Y-X1, Y-X2)

### ■ Y1~Y5、X軸の計算式、最大/最小スケール及び自動設定、X軸モードの使用方法

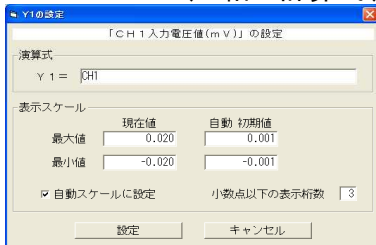

計算式の入力  
(極性反転は、0-式で行います)  
現在値、自動 初期値スケール  
(最小値/最大値)、小数点桁数の入力  
X軸モードの選択

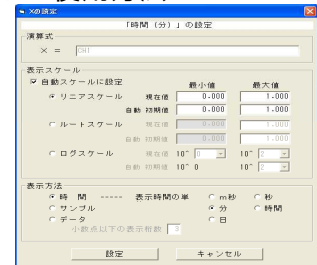

(小数点桁数情報は、軸データの表示桁数)

”自動スケールに設定”に、チェックを付けると自動 初期値からスケールが割付られますので、小さな数値を設定します (開始時)

### ■ ファイルデータ(保存ファイル)の読み込みの方法




保存ファイルを選択します。  
読み込み後は計測中のデータは無くなります。  
再度計測中データを作図する場合は測定データボタンを押すか、このXY図画面を終了して再度開きます。



保存ファイルの設定を変更保存します

### ■ ロガー接続時のサンプリングレート変更の方法

設定されたサンプリング・レートを、XY図画面の中で変更する事が出来ます。クロックボタンをクリックすると、右画面が示され現在のサンプリングレートを変更出来ます。尚、1秒未満で設定されている場合は変更出来ません。この画面に入った場合は、必ず設定を行わなければ終了出来ません。その旨のメッセージが示されます。

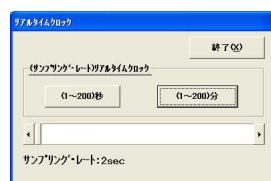

メッセージが示されます


## ■ 測定開始の使用方法

測定開始ボタンのクリックで、開始が出来ます。



## ■ 測定終了の使用方法


測定終了ボタンのクリックで、終了が出来ます。

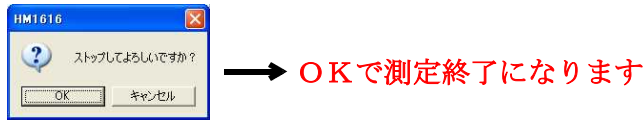

## ■ 終了条件の使用方法

測定の終了条件を下記画面で設定出来ます。

- サンプル数停止チェック及び個数
- 測定（経過）時間停止チェック及び時間
- CHオーバー停止チェック及び各CHデータ  
各DGデータ
- 一軸試験停止1の停止チェック及び設定  
低下停止
- 一軸試験停止2の停止チェック及び設定  
増加停止
- 対象CH/DGのPP停止チェック及び設定
- 対象CH/DGのサイクル停止チェック及び設定
- 自動停止許可のチェック

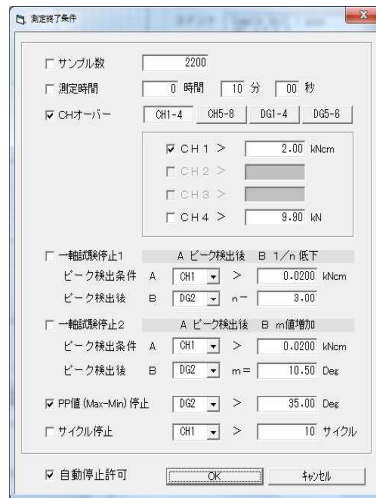

- ピーク検出CH/DG及び条件
- ピーク検出後のCH/DG及び停止条件
- ピーク検出CH/DG及び条件
- ピーク検出後のCH/DG及び停止条件
- 対象CH/DG及びPP数値
- 対象CH/DG及びサイクル数

**自動停止ONで測定している場合は、XY表示画面を閉じると、自動停止出来ない！！**

## ■ 数値表示(サンプルデータの最大値及び最小値)の使用方法

グラフで使用したY1～Y5の数値又は、計測チャンネル単位で表示出来ます。

更に、サンプリングデータの最大値及び最小値も示されます。又は、計測チャンネル単位で表示出来ます。

”CH表示/XY軸数値”には、ローガー接続時ではリアルタイム、ファイルデータでは最後のサンプルデータが示されます。

”CH表示/XY軸数値”には、”最大値指定”の設定によるサンプルデータの最大値が示されます。

”CH表示/XY軸数値”には、サンプルデータの最小値が示されます。

”最大値ボタン”上での右クリック サンプルデータの最大値の求め方を指定します

係数単位 (センサー)

グラフ単位 (式)

チェックの有無  
無：自身の最大値  
有：指定xに依存



上図の例では、CH2の最大値は、CH1の最大値の同じサンプル点で求める事を指定します

<注意> 小数点以下の桁数は、CHデータでは桁数設定値、無い場合は”係数”に、各軸データでは各設定に合われます。



## ■ X-Y軸の入れ替え方法

標準的作図スタイルから、XY軸を入れ替えたスタイルで作図出来ます。

### <Y-X1モード>

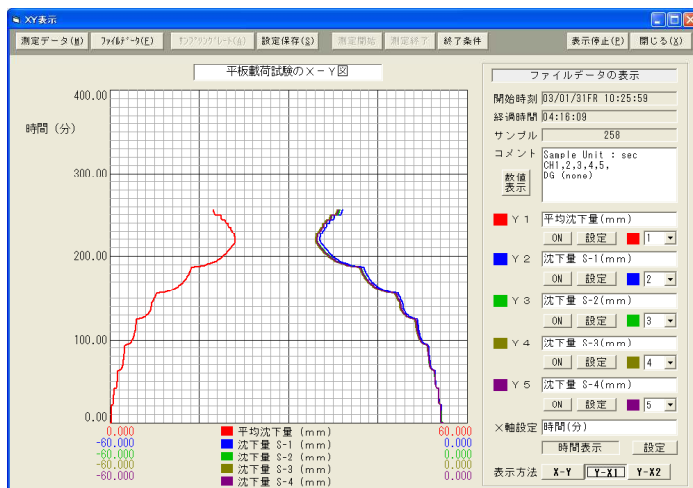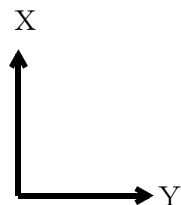


### <Y-X2モード>

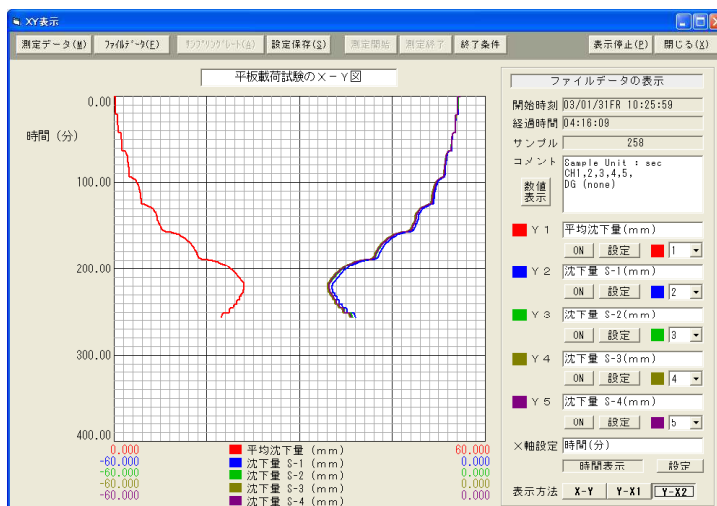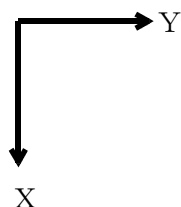

## ■ XY表示画面の終了方法

閉じるボタンをクリックすると、下図が示されXY表示画面を終了出来ます。

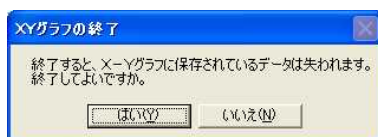

自動停止ONで測定している場合は、XY表示画面を閉じると、自動停止出来ない！！



## <②、③の計測(試験)中/後の操作>

### ■ ②の計測(試験)中、ロガーからのデータ読み取りの使用方法

メインメニュー画面の”収集メモリ取込”ボタンをクリックします。




B I Nファイル保存は、上記画面でB I Nファイル名を選択又は入力後、設定情報ファイルを同名 (HMDファイル) で保存するかの問い合わせがあります。

何時も同じ条件で計測及びX-Y作図している場合は、毎回の保存は必要無く、キャンセルします。尚、HMD土質試験統合ソフトをご利用の場合は、保存しておく便利です。

### ■ ③の計測(試験)後、ロガーからのデータ読み取りの使用方法

(HM1616Sx/Tx) メインメニュー画面の”収集メモリ取込”ボタンをクリックします。

ロガー内に保存された全ファイル

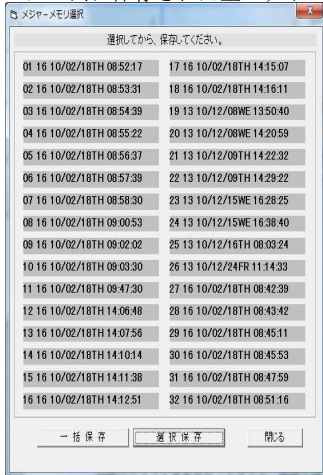


保存を選択したファイル



保存されたファイル (白抜き)




保存先のフォルダ及びファイル名

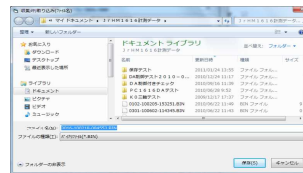

→ 左図の”一括保存”をクリックすると、所定の保存フォルダに全ファイルがそのままのファイル名で保存されます。但し、ファイルの上書きはしません。ファイル名をクリック選択後、”選択保存”をクリックして保存する方法も有ります。尚、この場合は、ファイル名を変更する事も出来ます。ロガー内ファイル名は、計測に使用した設定情報番号、計測開始”年月日時分秒”をファイル名として示されます。”Meas\_No, Setfile\_No-年,月,日-時,分,秒”

以下は、HM1616Ax/Sx/Tx共通です。

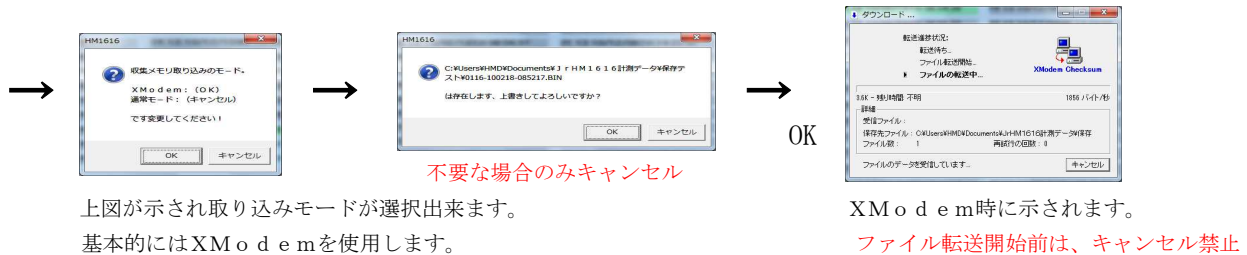

上図が示され取り込みモードが選択出来ます。基本的にはXM o d e mを使用します。

XM o d e m時に示されます。ファイル転送開始前は、キャンセル禁止

B I Nファイル保存をして下さい。”XM o d e m”では、確実な取り込みが出来ます。

## <②、③の計測(試験)中／後の操作>

### ■ エクセル型式変換の使用方法

メインメニュー画面の”CSVファイル変換”ボタンをクリックします。尚、この操作の前に”F6”を押すと生データの変換が出来ます。

読み込んだBINファイルを選択します



パソコンにロガーから取り込んだBINファイルをエクセル”CSV”ファイルに変換致します。エクセルファイルは、同一フォルダーに同じファイル名で、拡張子が異なって保存されます。

## <使用上の注意点>

- 自動停止ONで測定している場合は、XY表示画面を閉じると、自動停止出来ない。
- 設定情報ファイルの拡張子名(“.HMD”)に変更されました。Ver5以前のソフトで作成されましたファイルは、拡張子名の変更をしてご使用下さい。大きな画面の閉じるに、Alt+Xキーが可能になりました。
- Jrとの確認通信を行っている為、KEY操作を早く行わない。同様に、先にJrの電源を切らない。パソコンが停止します。停止した場合は、Ctrl+Alt+Deleteで、HM1616ソフトを終了させ、再度開きます。
- HM1616ソフトのバージョンアップの場合、Ver3以降は、自動でアップデートされます。それ以前のバージョンでは、最初に現在のアプリケーションを削除してから、新しいソフトをインストールします。削除の途中で示されるメッセージで良くわからない場合は、“はい”を選択します。WIN95では、削除の補助作業として”ドライブ¥Windows¥System”ホルダー内の”hmdXYproj.ocx”を削除してください。
- HM1616ソフトの2.0バージョン以前のソフトで作成した設定情報ファイルは、インストール時にコピーされたサンプル設定情報ファイルを参考にノートパッド等で修正するか、弊社にお問い合わせ下さい。設定情報ファイルを読み込んだ後で、ロガーに設定している各種設定情報を利用する場合は、各種設定ボタンをクリックして、その後示されるメッセージを全てキャンセルし、ロガーの情報のファイルへの取り込み操作を行います。
- ロガーに現在設定している各種設定情報と異なる設定情報ファイルを読み込んで使用する場合は、読み込み後、メニュー画面から各種設定画面に入り、現在値と設定値の違いでは、“OK”を行います。更に、高速サンプリング設定から低速設定に変更した場合、最後に積算平均回数の、現在値と設定値の違いが再度現れる場合は、同様に“OK”を行います。設定を確実にする為、再度、メニュー画面から各種設定画面に入り、エラーが示されなくなるまで数回繰り返します。
- サンプリングレートを1秒以下で使用する場合は、“内部タイマ”の設定を使用しますが、使用チャンネル数、積算平均回数、PGA(1000)等により設定に制限が加えられます。
- データ幅サンプリングをONにしますと、1秒以上のレート設定、保存時間データはm秒単位となります。しかし、データにより1秒以下の時間での計測は行われます。
- スタート時の自動初期値データ(Nullデータ)取り込みを”ON”にして計測開始後、次の計測では”OFF”で使用する場合、初期値演算有りになっていますので、初期値演算が不要な時は、初期値演算の設定を無しに変更することが必要になります。
- 低速計測で誘導ノイズが現れる場合、下記の対策で低減出来ます。
  1. 積算平均回数を最適にする。目次から、積算平均回数の設定及び変更方法を参照。
  2. INPUTコネクタのワニグチ(OV)に、センサーの金属部分、アンプのフレーム、試験機のフレーム等を接続する。但しこれらに直接AC100Vの片側又は高圧電圧が接続されている場合は、不可。

## <故障の回復操作方法>

- 計測の停止が出来なくなった場合、パネルのスタートスイッチを押したままで電源ONし、正しい設定情報ファイルを読み込み、各種設定画面に入り再設定するか、又は、内部タイマーを、100mSEC以上にします。

以下の様な操作が必要になった場合は、まずは弊社に、ご連絡下さい。

- 長期間未使用等で内部バッテリーが無くなり、正常な操作が行えない時、下記のいずれかを行います。
  1. 電源ONで、JrHM1616を立ち上げ、ロガーのメモリクリアを行います。メインメニューを参照。
  2. 電源OFFで、カバーを外し、バッテリー近くのジャンパーソケットを、5分間外し元に戻す。P8参照

ロガーVer3では、上記のいずれかを行った後、電源ONし、通常の使用の様に設定情報ファイルを読み込みます。読み込み時のエラーで、“OK”を行います。更に、メニュー画面から、各種設定画面に入り、現在値と設定値の違いでは、“OK”を行います。

## <ワンポイント>

- 提供されたCDでマルチロガーJrの製造ナンバーフォルダーをハードディスクのhm1616フォルダーにコピーして使用する。最初の設定情報読み込みでこのフォルダーを選択して、“シリアル番号. HMD”設定情報ファイルを読み込むとマルチロガーJrの出荷時の設定となります。メニュー画面が現れる前に、又メニューから各種設定に入った時にエラーが示される場合は、ロガーの設定情報とこのファイルが異なっている事を示します。この場合は、ロガーを設定した正しい設定情報ファイルを読み込むか又は各種設定及びリアルタイム表示画面から再度情報設定を行い、任意の名前を付けて保存します。次回からこのファイルを設定情報として読み込みます。尚、CDからコピーした設定情報ファイルは、ファイル属性を変えないとそのままでは更新出来ません。
- HM1616フォルダーに置かれている設定情報ファイルを使用又は修正する事で、色々な試験が簡単に行うことができます。
- HMD土質試験解析ソフトを使用する場合は、設定情報ファイルのセンサー名の設定にお気を付け下さい。試験により次の文字が含まれなければなりません。荷重、変位、縦歪、横歪、間隙、体積、横圧、内体、外体、上垂、断荷、直変、断変、下垂、点変、トル、角度等です。

### <設定情報ファイル> 全てのCH、DGを可能にした基本的設定の見本

#### <土一軸供試体1サンプルデータ> <土一軸供試体2サンプルデータ>

疑似試験データで荷重計、歪みゲージ型変位計を割り当て、約0.1mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数160個で終了するように、XY図では、応力-ひずみ曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算されて示されています。

#### <土一軸試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計を割り当て、約0.1mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数160個で終了するように、XY図では、応力-ひずみ曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するようになっています。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー（ストップ）の再設定が必要になります。

#### <土一軸試験D>

”土一軸試験A”の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <土の四連一軸試験A>

荷重計を最大4、歪みゲージ型変位計を1又は最大4割り当て、中心の変位計及び荷重計を決め、この変位計の約0.1mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数160個で終了するように、XY図では、応力-ひずみ曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するようになっています。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー（ストップ）の再設定が必要になります。この設定は、変換ソフト HMD HM1616>> を使用すると、1～4供試体の試験データに一度に、又は追加して、H1102一軸試験ファイルに変換されます。

#### <土の四連一軸試験D>

”土の四連一軸試験A”の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <土岩一軸試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計、縦歪ゲージ\*3、横歪ゲージ\*3を割り当て、約0.03mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数160個で終了するように、XY図では、応力-ひずみ曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するよう及び縦、横ひずみも同時に作図されます。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー（ストップ）の再設定が必要になります。

#### <土岩一軸試験D>

”土岩一軸試験A”の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <CBR試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計\*2を割り当て、約0.1mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数130個で終了するように、XY図では、荷重強さー貫入量曲線が、ピストン径5cmで計算するようになっています。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー（ストップ）の再設定が必要になります。

#### <CBR試験D>

” CBR試験A” の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <平板载荷試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計\*4を割り当て、30秒毎のサンプリング、KEY INサンプリングをONに、XY図では、荷重、沈下量ー時間曲線が示されます。

計測ファイルは、予備及び本载荷を連続した1つに作成し、HMDサポートソフトで、必要な時間及びデータが抽出されたファイルに変換されます。

#### <平板载荷試験D>

” 平板载荷試験A” の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <定ひずみ試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計、間隙水圧計を割り当て、約0.04mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数500個で終了するように、XY図では、応力、ひずみー時間曲線が、応力は直径6cmで、ひずみは高さ2cmで計算するよう及び間隙水圧も同時に作図されます。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー（ストップ）の再設定が必要になります。

#### <定ひずみ試験D>

” 定ひずみ試験A” の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <多連圧密試験A>

ひずみゲージ式変位計を最大8割り当て、パソコン接続時は1秒毎、しない場合は1分毎、のサンプリング、KEY INサンプリングをONに、XY図では、沈下量ー時間曲線が示されます。計測ファイルは、1段階毎に作成し、HMDサポートソフトで1つの圧密ファイル（H1104）に変換されます。第一段階のスタート前に、デジタル変位計の場合は、カウンターのクリアーを行う。パソコン接続時は、各段階で、全チャンネルの载荷又は除荷を行った後1分後に1分毎のサンプリングに変更します。

この操作を行った場合は、次のスタート時に必ず1秒毎のサンプリングに戻しておく。

#### <多連圧密試験D>

” 多連圧密試験A” の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <土の一面剪断試験A>

上垂直荷重計、せん断荷重計、垂直変位計1、垂直変位計2、せん断変位計1、せん断変位計2、せん断変位計3、下垂直荷重計、力点変位計を割り当て、約0.02mm毎のサンプリング、せん断荷重計の定格値及びサンプル数999個、タイムストップ＝（必要なせん断変位までのせん断時間）で終了するように、XY図では、せん断応力ーせん断変位曲線が、応力は直径6cmで、ひずみは高さ2cmで計算するよう及びその他のセンサーも同時に作図されます。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー（ストップ）の再設定が必要になります。各変位計は、歪みゲージ型です。

#### <土の一面剪断試験D>

” 土の一面剪断試験A” の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <土の一面剪断試験圧密過程>

圧密過程では、サンプリング時間＝1秒、内部タイマー＝1000m秒、データ幅サンプル＝OFF、任意センサー（ストップ）＝OFF、サンプル数ストップ＝OFF、タイムストップ＝OFF設定で使用する。

#### <土の三軸試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計、間隙水圧計、体積変化計、横圧計、更に必要ならば歪みゲージ外体積計を割り当て、約0.1mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数160個、タイムストップ=(16%までの载荷時間)で終了するように、XY図では、応力-ひずみ曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するように及びその他のセンサーも同時に作図されます。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー(ストップ)の再設定が必要になります。

#### <土の三軸試験D>

”土の三軸試験A”の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <土の三軸試験圧密過程>

圧密過程では、サンプリング時間=1秒、内部タイマー=1000m秒、データ幅サンプル=OFF、任意センサー(ストップ)=OFF、サンプル数ストップ=OFF、タイムストップ=OFF設定で使用する。

#### <岩の三軸試験A>

荷重計、歪みゲージ型変位計1、必要ならば歪みゲージ型変位計2、縦歪ゲージ(最大3個)、横歪ゲージ(最大3個)、間隙水圧計、横圧計、内体積変化計、外体積変化計を割り当て、約0.01mm毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数999個、タイムストップ=(必要な歪みまでの载荷時間)で終了するように、XY図では、応力-ひずみ曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するように及びその他のセンサーも同時に作図されます。尚、荷重計、変位計の校正係数を変更する場合は、データ幅サンプリング及び任意センサー(ストップ)の再設定が必要になります。

#### <岩の三軸試験D>

”岩の三軸試験A”の設定と異なる箇所は、歪みゲージ型変位計をデジタル型変位計に換えて設定することです。

#### <岩の三軸試験圧密過程>

圧密過程では、サンプリング時間=1秒、内部タイマー=1000m秒、データ幅サンプル=OFF、任意センサー(ストップ)=OFF、サンプル数ストップ=OFF、タイムストップ=OFF設定で使用する。

#### <液状化試験>

荷重計、歪みゲージ型変位計、間隙水圧計を割り当て、14m秒毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数4300個で終了するように、XY図では、応力、ひずみ-時間曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するように及び間隙水圧も同時に作図されます。尚、荷重計の校正係数を変更する場合は、任意センサー(ストップ)の再設定が必要になります。


#### <動的変形試験>

荷重計、歪みゲージ型変位計、間隙水圧計を割り当て、14m秒毎のサンプリング、荷重計の定格値及びサンプル数4300個で終了するように、XY図では、応力、ひずみ-時間曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するように及び間隙水圧も同時に作図されます。尚、荷重計の校正係数を変更する場合は、任意センサー(ストップ)の再設定が必要になります。

#### <動的ねじり試験>

トルク計、角度計、間隙水圧計を割り当て、14m秒毎のサンプリング、トルク計の定格値及びサンプル数4300個で終了するように、XY図では、応力、ひずみ-時間曲線が、応力は直径5cmで、ひずみは高さ10cmで計算するように及び間隙水圧も同時に作図されます。尚、トルク計の校正係数を変更する場合は、任意センサー(ストップ)の再設定が必要になります。


\*\*\*\*\* HMD 土質試験統合画面の説明 \*\*\*\*\*

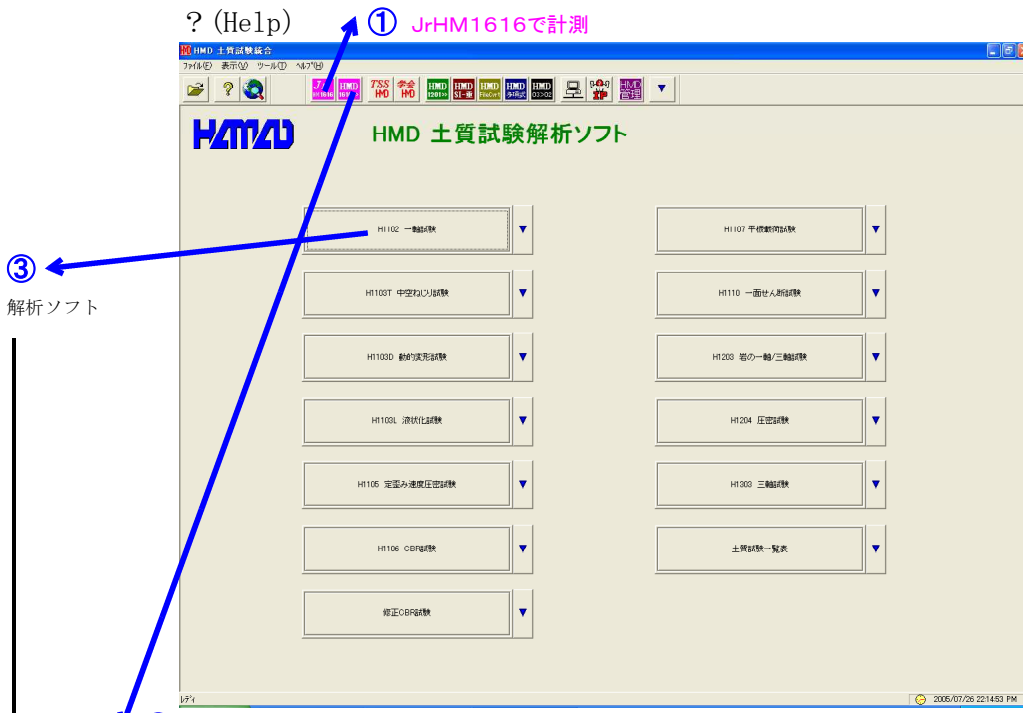


② HMD1616>>で変換<HM1616のバイナリーファイルを  
H1000シリーズファイルに変換します>

HM1616ファイル

H1000シリーズファイル

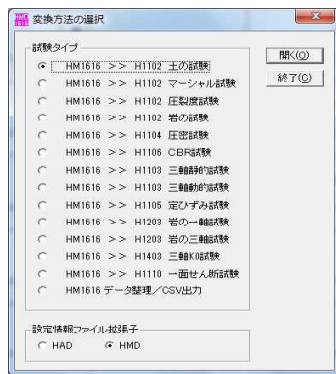

H1104試験  
、HM1616データ  
整理以外

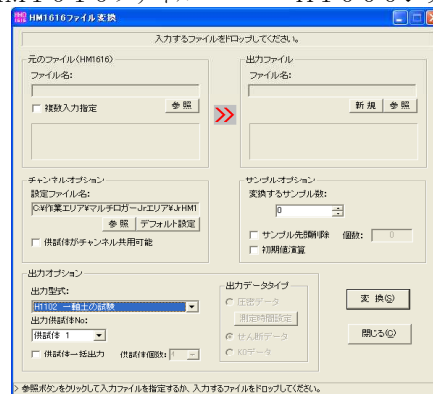


最後に変換をクリックします

必要ならば出力型式を  
選択します

新規以外では供試体番号を  
選択します

<各試験対応の解析ソフト>

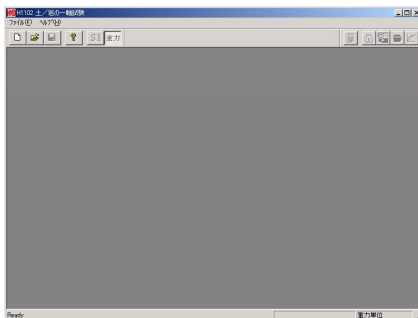

新規の時は、出力先フォルダー及びファイル名を  
決めます。参照の時は、ファイル名を選択し、  
出力供試体番号を選択します

計測、変換及び解析手順は以下の順序で行います

- ①で、Jr HM1616で計測します。
- ②で、HM1616ファイルをH1000シリーズに変換します。
- ③で、試験に対応した解析ソフトを起動し、上記のファイルを読み込みます。

<HMD1616ファイル変換ソフト(HM1616データ整理)の操作>

以下の機能が有ります。

1. HM1616. BINファイルの数値表示及び部分的削除  
が作成出来ます。
2. 出力ファイル(修正HM1616. BIN)が作成出来  
ます。
3. 出力ファイル(CSV)が作成出来ます。

番号	時間	GH1	GH2	GH3	GH4	GH5	GH6	GH7	GH8	GH9
1	0	-127	27	59	80	73	26	12	-41	0
2	20	-56	22	54	59	42	-75	0	-68	0
3	40	-66	27	20	67	32	-35	-165	-183	0
4	60	-53	27	31	34	5	-16	14	-119	0
5	80	-74	21	12	30	-14	-28	-165	-152	0
6	100	-70	14	9	26	-17	-121	-59	-141	0
7	120	-65	19	1	19	-51	-58	-51	-153	0
8	140	-60	19	-16	3	-90	-90	-28	-165	0
9	160	-56	21	-17	-15	-116	-51	-46	-169	0
10	180	-60	19	-24	-29	-78	-84	-79	-165	0
11	200	-108	17	-29	-29	-75	-63	-91	-171	0
12	220	-117	18	-36	-59	-71	-195	-98	-171	0
13	240	-119	25	-45	-112	-111	-111	-92	-176	0
14	260	-127	10	-43	-73	-89	-86	-111	-175	0
15	280	-121	16	-49	-71	-141	-90	-93	-176	0
16	300	-110	21	-51	-69	-133	-89	-83	-147	0
17	324	-112	19	-56	-79	-66	-189	-76	-165	0
18	344	-112	11	-59	-91	-104	-181	-75	-168	0

## 前ページの補完説明(H1104試験、HM1616データ整理を除く)

【”HMD 1616>>”を使用して、Jr計測(試験)データをHMD型式へ変換します】

HMD統合から変換ソフトを開き、以下の手順で変換元及び変換先ファイルを選択及び入力後、変換出力します。

HMD統合からHMD1616>>を開く

例 HM1616>>H1102

HM1616ファイル変換




HMD1616>>

土の一軸試験を選択




開く

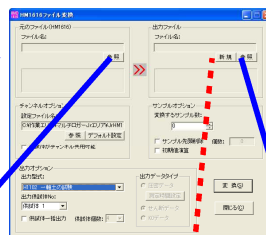

【メイン】

② 変換元ファイルの読込

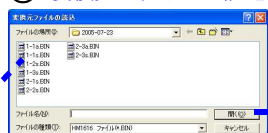

参照

【メイン】

① 変換先ファイルの選択  
供試体No 2以降で使用




参照

一軸試験計測データファイル(ファイル名.BIN)を開く  
変換したい供試体ファイルを選択


追加又は修正したいファイル  
を選択

【メイン】

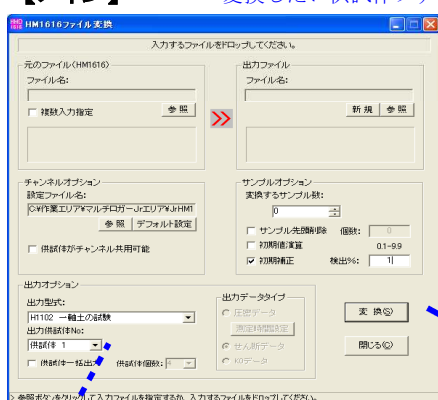


ファイル名の入力

① 新規(供試体No 1を行う時使用)

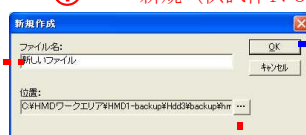


【メイン】

ディレクトリーの選択

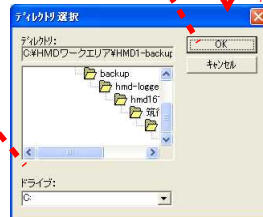

ドライブの選択

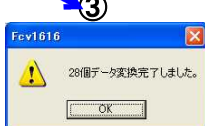

HMD型式土の一軸ファイルに変換終了

” x x x x .dat”

以下の手順で使用します。

1. 【メイン】から①又は①で、変換先ファイル名を指定します。H1102解析ファイル。
2. 【メイン】から②で、供試体No xの変換元ファイル名を指定します。Jr1616ファイル。
3. 【メイン】の出力供試体No xを確認又は選択します。必要ならば、サンプルオプション使用。
4. 【メイン】から③で変換します。
5. 次の供試体No xを追加又は入れ替える場合は2項から、新しい試料の場合は1項から繰り返します。

以下の機能が有ります。

1. 新規に変換出力ファイルを作成出来ます。
2. 既存のファイルに変換出力を作成出来ます。供試体の追加及び変更の場合に使用します。
3. 出力型式(H1102/H1106/. . .)、供試体Noが設定出来ます。
4. 出力データタイプ(圧密データ、せん断データ、K0データ. . .)が指定出来ます。
5. 圧密データのサンプル数/時間が、ファイルとして各試験(H1103/H1203/. . .)毎に設定出来ます。
6. 設定情報(センサー名、容量、校正係数等)は、デフォルト設定が出来ます。
7. 変換するサンプルの前データが削除出来ます。尚、この設定は、8. ~ 10項に影響します。
8. 変換するサンプル数を変更出来ます。
9. 変換するサンプル数(0)の数値を初期値として演算出来ます。
10. 変換するサンプルの荷重計データにより、前データの削除及び、変位計データの初期値演算が出来ます。





試験により、出力データタイプで、圧密データ/せん断データ/K0データを選択して変換出来ます。圧密データの変換では、各試験種別毎にサンプル数/時間を任意に与えることが出来、その情報をファイルとして保存出来ます。



## <HMD1616ファイル変換ソフト(H1104試験)の操作>

以下の機能が有ります。

1. 新規に変換出力ファイルを作成出来ます。
2. 既存のファイルに変換出力を作成出来ます。  
段階の追加及び変更の場合に使用します。
3. 個別チャンネル又は、最大16チャンネルの変換が一度に出来ます。
4. 一括取り込み（多チャンネル）時では、自動検出点までの遅れ時間が設定出来ます。
5. 個別取り込み時では、スタート点までの遅れ時間が設定出来ます。
6. 設定情報（センサー名、容量、校正係数等）は、デフォルト設定が出来ます。
7. 測定時間の設定が変更出来ます。

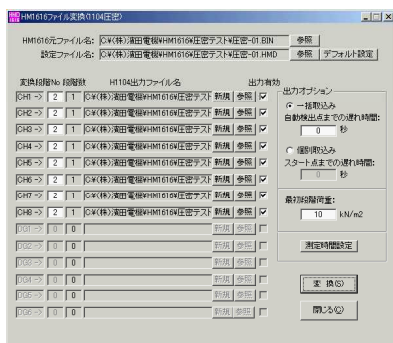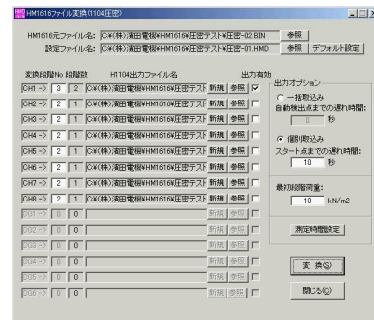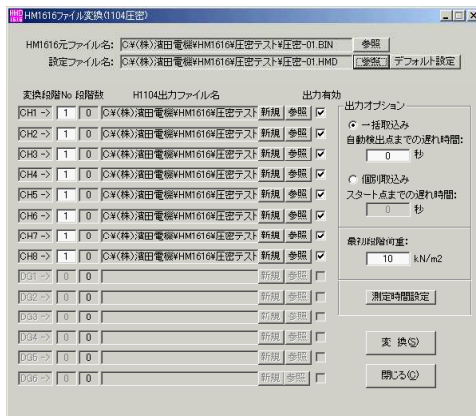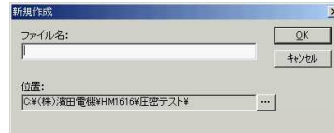

**\*\*\*\*\* CDからのインストール、HPからのアップデートの説明 \*\*\*\*\***

提供されるHMD土質試験解析CDでは、自動でインストール画面が示されます。必要最小のインストールは、土質試験統合、マルチロガー J r Hm 1 6 1 6（平板載荷試験解析を含む）、使用する試験が含まれている”解析A/B/C”の幾つか又は全てと、解析ソフトを導入されたユーザは、センチネルシステムドライバーのインストールを行います。

第1、第2、第3（必要なA, B, C）を繰り返し、最後に第4ステップを行います。

尚、解析不要の場合は、第3ステップからは不要です。

更に、HMDのHP（ホームページ）からのアップデートについても、インストールの後に続けて説明致します。

尚、全てのインストールを完了させた後で、”**スタート>>プログラム>>(株)濱田電機>>土質試験統合**”を選択して右クリックで”**送る>>デスクトップ(ショートカットを作成)**”を選択して左クリックします。デスクトップに”**HMD土質試験統合**”アイコンが作成されます。

**管理者権限でのログイン後、全てのアプリケーションを終了させてから、CDを挿入して行います。**

**以下のウィンドウが現れますので、対象ウィンドウズに合わせてインストールを行います。**

**解析ソフトのインストールが上手く出来ていない場合は、対応する”土質試験解析X”を再度行います。**

**WIN2000でのインストール**は、現れた”**HMD Setup**”を閉じてからCD内の全てのファイル及びフォルダーをエクスプローラを使用してハードディスクに適当なフォルダーを作りコピーします。コピー後は、このフォルダーの”**Setup**”をダブルクリックします。

直接CDからインストールを行なった時に示されるエラー



＜第1ステップで、HMD土質試験統合をインストールします＞



メニュー画面のインストールを行います

＜第2ステップで、マルチロガー J r Hm 1 6 1 6 をインストールします＞



以下のソフトのインストールを行います  
マルチロガー J r Hm 1 6 1 6 はPCソフト、  
F c v 1 6 1 6 は解析の為の変換ソフト  
H 1 1 0 7 平板載荷試験解析ソフト

＜第3ステップで、使用する解析 (A,B,C) ソフトをインストールします＞



使用する解析ソフトのインストールを行います

＜第4ステップで、Sentinel SystemDriverをインストールします＞



学会様式出力の為のインストールを行います

- \* 第一ステップの”インストール”をクリックします。  
以降は、WIN-Xp/2000/98により異なる操作となります。  
**USB To Serial ドライバーのインストール、アップデートも続けて説明します。**

## <WIN-Xpでのインストール>


\* 以下の画面が表示されますので指示に従い**”次へ”**をクリックします。

この画面から  
始めます

①




②

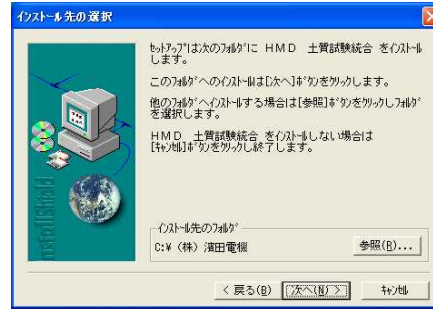


③



④

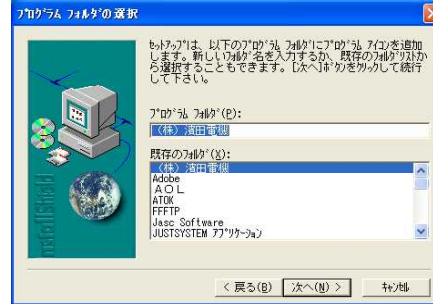

⑤

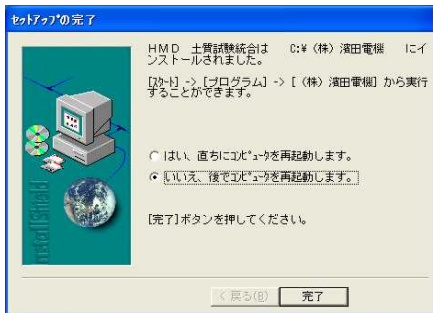

第1ステップのインストールが完了しました  
”完了”をクリックして、次のステップを行います

第2ステップを開始します



”HMDマルチロガー...”選択後  
”インストール”をクリックし、第1ステップの①~⑤  
と同じように行います

第3ステップを  
開始します



”HMD土質試験解析x(...)”選択後、”インストール”をクリックし、  
第1ステップの①~⑤と同じように行い、必要な数(A,B,C)を行います


第4ステップを開始します

プロテクタは、  
取り付けない！！




”Sentinel . . . . (自動インストール)”選択後、  
”インストール”をクリックします

アップグレードの場合の開始画面 (旧バージョンが有る場合)

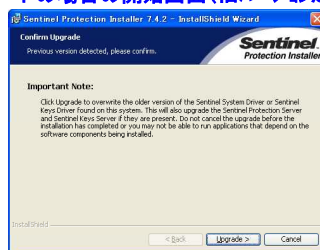


”Upgrade”をクリック

インストールの場合の開始画面

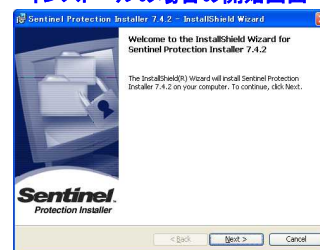


”Next >”をクリック


次ページ

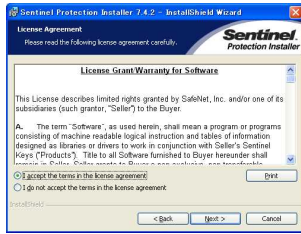


① "I accept" [にチェックで] "Next" >

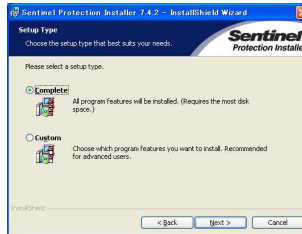


そのままで "Complete" [にチェックで] "Next" >

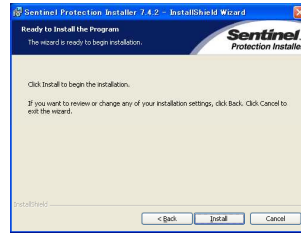


"Install"

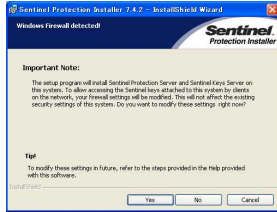

"No"

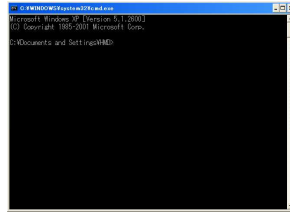

途中で一時的にDOS画面が表示される

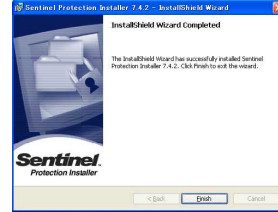


"Finish" をクリックします

- \* 最後に最初に現れたインストール画面の "Finish" をクリックして、全てを完了します。

### <USB To Serial ドライバーのインストール>

シリアルポート(O101)を持たないパソコンを使用の場合で、HMD提供の"USB To Serial" 変換ケーブルを利用するときは、ドライバーのインストールを行います。  
以下の方法でインストール出来ます。

- \* HMD土質試験解析CDをエクスポーラで開いて、"Akizuki-Usb232フォルダー" 内の "USB-Serial Driver Installer.exe" を実行します。

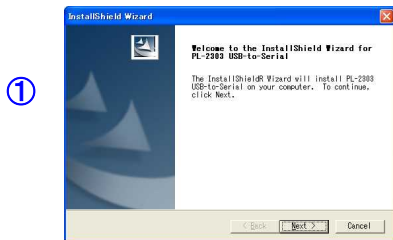

①


"Next" をクリックします



②


"Finish" をクリックして閉じます

以下の画面が現れた場合は、下の手順で行います

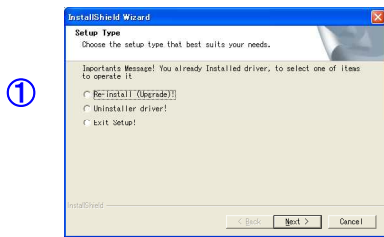

①

"Re-install" に、"✓" を入れ "Next" をクリックします

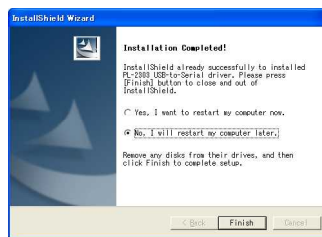

②

"No" に、"✓" を入れ "Finish" をクリックして閉じます

## <WIN-Xpでのアップデート>

- \* HMDホームページからアップデートファイルをダウンロードしてソフトの更新が出来ます。尚この使用は、インターネットに接続出来るパソコンでなければなりません。HMD土質試験統合を開いて**地球アイコン**をクリックします。又は、直接HMDホームページを開く。


この画面から  
始まります




(株)濱田電機のHPのTOP画面です




"ダウンロード"をクリックします

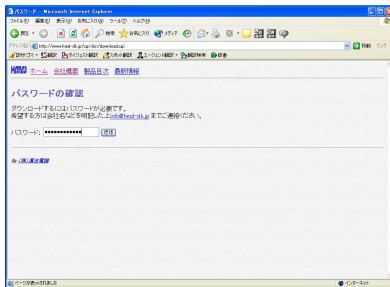


"パスワード"を入力又は貼り付けて"送信"をクリックします

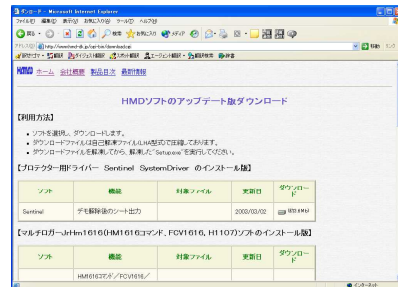


アップデート版ダウンロードの画面です

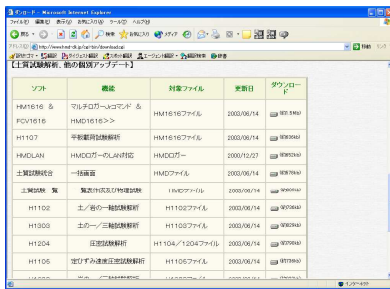


"JrHM1616、Hxxxx試験解析等の必要なソフトのダウンロード(ディスクアイコン)"をクリックします

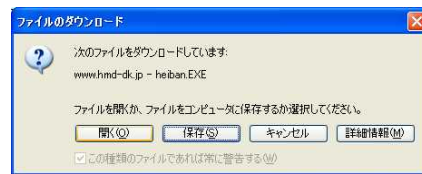

"開く"をクリックします

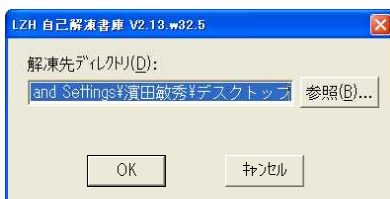


"OK"をクリックします。自己解凍が終了しましたらインターネットエクスプローラを閉じます  
インターネット接続を閉じて良いです

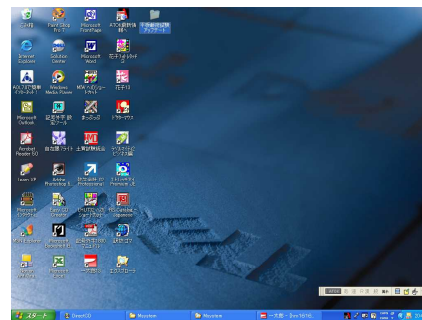


デスクトップに出来ている"xxxxアップデート"ホルダーをクリックします



"SETUP(パソコンアイコン)"をクリックします

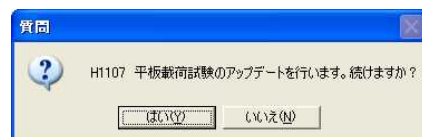

"はい"をクリックします

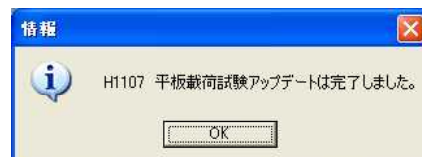

"OK"をクリックします

最後にデスクトップの"xxxxアップデート"ホルダーを削除します

## <WIN-98/2000でのインストール>

\* 以下の画面が示されますので指示に従い**“次へ”**をクリックします。

この画面から  
始めます

①



②




③



④



⑤

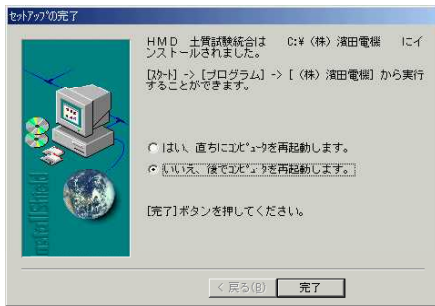

第2ステップを開始します




“HMDマルチロガー...”選択後  
“インストール”をクリックし、第1ステップの①～⑤  
と同じように行います

第3ステップを  
開始します



第4ステップを開始します

プロテクタは、  
取り付けない！！

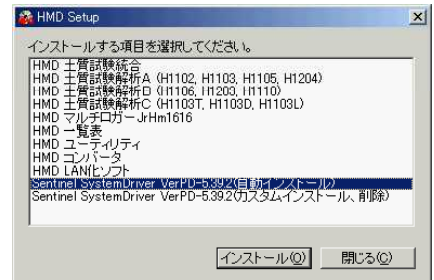

“Sentinel... (自動インストール)”選択後、  
“インストール”をクリックします



インストールが完了



“OK”をクリックして閉じます  
システムの再起動は、なくても良いです


\* 最後に最初に現れたインストール画面の**“閉じる”**をクリックして、全てを完了します。  
シリアルポート(O101)を持たないパソコンを使用の場合で、HMD提供の**“USB To Serial”**  
変換ケーブルを利用するときは、次ページのドライバーのインストールを行います。  
尚、直ちに使用する場合、再起動します。

## <WIN-2000でのUSB To Serial ドライバーのインストール>


- \* USBに、この変換ケーブルを接続します。暫くすると左下の画面が示されますので指示に従い”次へ”をクリックします。WIN-Xpの方法1で行う事も出来ます

この画面から  
始まります

①

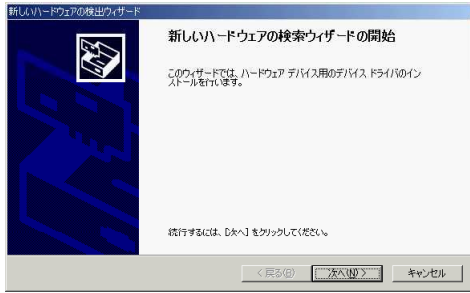


②

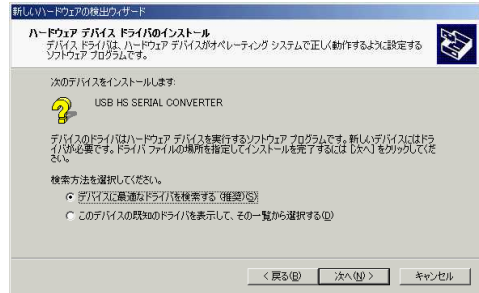

”次へ”をクリックします

”✓ デバイスに最適...”を確認後、”次へ”をクリックします

③

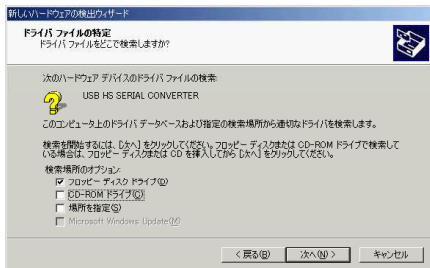

④




”✓ フロッピー...”を確認後、付属のFDを  
挿入して”次へ”をクリックします

”次へ”をクリックします

インストール  
の完了

⑤

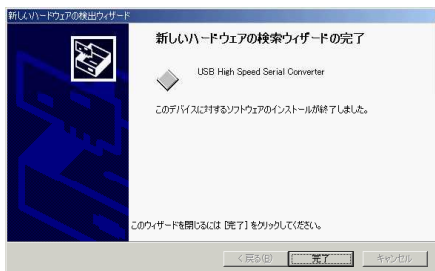

”完了”をクリックして閉じます


再起動後にもハードウェアの検索ウィザードが現れた場合は、同じ事を行います。

## <確認> スタート>>設定>>コントロールパネル

- \* HMD土質試験統合画面から”JrHM1616”をクリックして、暫くして右下の画面が示された場合は下記の確認を行います。尚、ケーブル及び装置の電源は必ず入れておきます。

スタートから”設定>>コントロールパネル”をクリックします

①

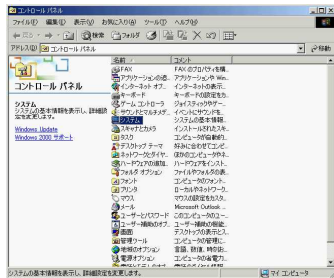


”システム”をクリックします



接続エラーを示します


②

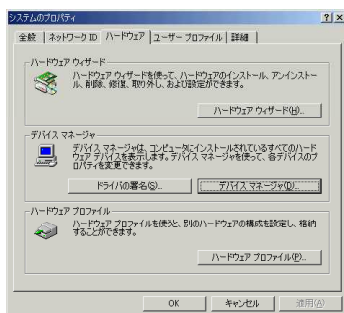

”デバイス マネージャ”をクリックします

(異なる場合は、Xp項を参照)

③

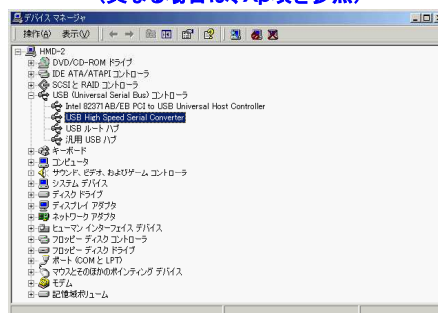

上図の様に”USB High ...”が示されればOKです

”USBの+”をクリックし、  
”USB High Speed  
Serial Converter”が  
有ることを確認します

## <WIN-98でのUSB To Serial ドライバのインストール>

- \* USBに、この変換ケーブルを接続します。暫くすると左下の画面が示されますので指示に従い”次へ”をクリックします。

この画面から  
始まります

①



②



”次へ”をクリックします

③



”✓ フロッピー、．．”を確認後、付属のFDを  
挿入して”次へ”をクリックします

④



”次へ”をクリックします

インストール  
の完了

⑤



”完了”をクリックして閉じます


再起動後にもハードウェアの検索ウィザードが現れた場合は、同じ事を行います。

## <確認> スタート>>設定>>コントロールパネル

- \* HMD土質試験統合画面から”JrHM1616”をクリックして、暫くして右下の画面が示された場合は下記の確認を行います。尚、ケーブル及び装置の電源は必ず入れておきます。

スタートから”設定>>コントロールパネル”をクリックします

①

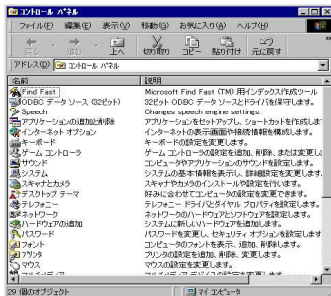

”システム”をクリックします

②



上図の様に”USB High . . .”が示されればOKです



接続エラーを示します

”ユニバーサル、．．の+”をクリックし、  
”USB High Speed Serial Converter”  
が有ることを確認します



## <WIN-98/2000でのアップデート>

- \* HMDホームページからアップデートファイルをダウンロードしてソフトの更新が出来ます。尚この使用は、インターネットに接続出来るパソコンでなければなりません。HMD土質試験統合を開いて**地球アイコン**をクリックします。又は、直接HMDホームページを開く。


この画面から  
始まります

①




(株)濱田電機のHPのTOP画面です

②

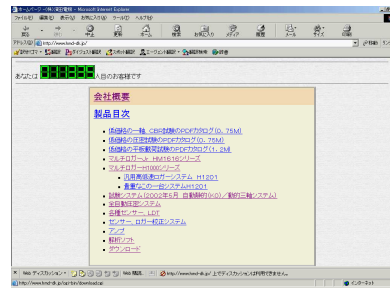


"ダウンロード"をクリックします

③

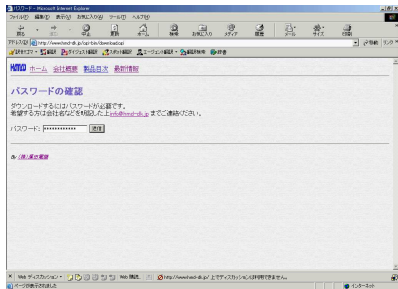


"パスワード"を入力又は貼り付けて"送信"をクリックします

④

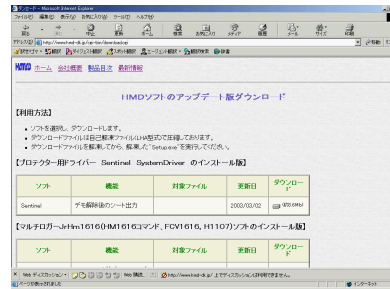


アップデート版ダウンロードの画面です

⑤

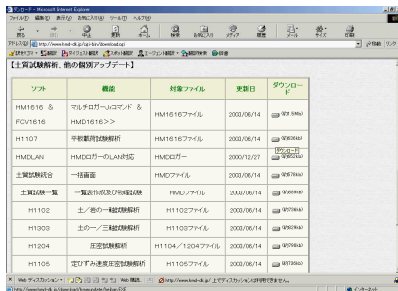


"JrHM1616、Hxxxx試験解析等の必要なソフトのダウンロード(ディスクアイコン)"をクリックします

⑥

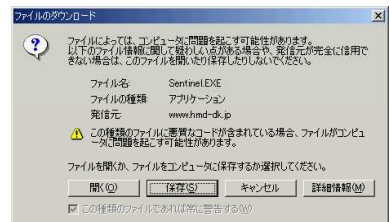


"開く"をクリックします

⑦

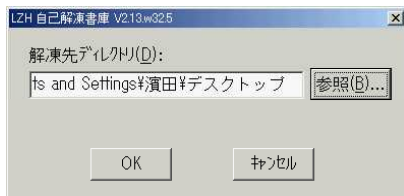


"OK"をクリックします。自己解凍が終了しましたらインターネットエクスプローラを閉じます。インターネット接続を閉じて良いです

⑧

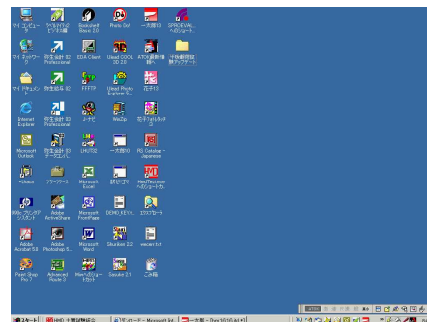

デスクトップに出来ている"xxxxアップデート"ホルダーをクリックします

⑨

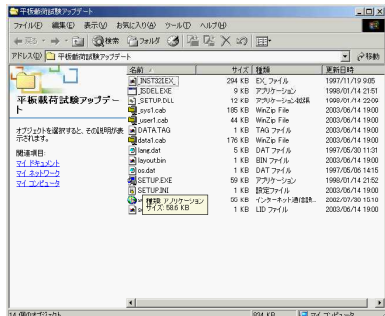

"SETUP(パソコンアイコン)"をクリックします

 
⑩



"はい"をクリックします

例"平板荷重"

⑪



"OK"をクリックします



最後にデスクトップの"xxxxアップデート"ホルダーを削除します

お問い合わせ

HM1616Ax/Sx/Tx取説

テータロカ / アンプ / センサ / ソフト / 計測システム / 試験機 / 他



株式会社 **濱田電機**

TEL (042) 473-4041

FAX (042) 472-0089

Home Page <http://www.hmd-dk.jp>

営業所 / 〒203-0013 東京都東久留米市新川町2-4-5 メモリーマンション1F